



**CUBITRON II**  
Industrial Abrasives

# Werkinstructies 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven

## 1. Veiligheidsmaatregelen toepassen




### Aanbevolen te dragen:

- ▶ Veiligheidsschoenen
- ▶ Lederen schort
- ▶ Handschoenen
- ▶ Gehoorbescherming
- ▶ Veiligheidsbril
- ▶ Gelaatbescherming
- ▶ Adembescherming

### Check max snelheid

- Ø 230 mm: max 6.500 tpm
- Ø 180 mm: max 8.500 tpm
- Ø 125 mm: max 10.000 tpm

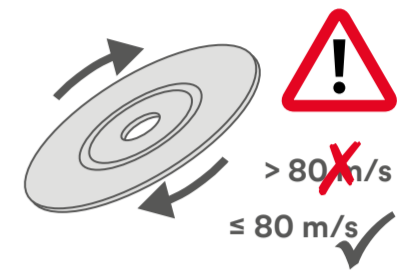

## 2. Samenstellen van de onderdelen



- ▶ Let erop dat de stekker niet in het stopcontact zit
- ▶ Hanteer de correcte samenstelling:
  1. Eerst de steunschijf
  2. Daarna de fiberschijf
  3. Zet het geheel goed vast

## 3. Controleer tijdig de status van de steunschijf



- ▶ Controleer tijdig of de steunschijf nog in goede staat is:
  - indien deze flexibel is geworden, is deze aan vervanging toe
  - deze moet veranderd worden na ongeveer 100 fiberschijven
  - een harde steunschijf zorgt voor een hogere productiviteit

## 4. Correcte positionering en hoek



- ▶ Werk in de juiste hoek!
  - 3° tot 8°
- ▶ Een kleine hoek zorgt voor een vlak resultaat
- ▶ Altijd trekken aan de machine ipv te duwen

## 5. Vermijd verglazing - De juiste druk toepassen



- ▶ Voldoende druk toepassen om verglazing te vermijden
- ▶ In geval van roest of walshuid, gelieve een 3M Afbraamschijf te gebruiken