

Wichtiger Hinweis zur Prozesssicherheit
Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung

• Komfort-Partikelmaske P3



• Komfort-Schutzbrille



• Mehrweg-Schutzanzug



1 Reinigen der Oberfläche



- Entfetten Sie die Oberfläche unter Anwendung von Produkten des Lackherstellers oder anderen empfohlenen Produkten. Grundsätzlich sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.



Professionelle 3M™ Karosseriereinigungstücher

2 Teilweise Abdeckung des Autos



- Decken Sie das Fahrzeug so bald wie möglich ab, dies reduziert die Möglichkeit der Kontamination aus der Umgebung.



3M™ Purple Premium PLUS-Abdeckfolie transparent
4 m x 150 m, 5 m x 120 m,
6 m x 120 m



3M™ Premium Cutter

3 Vor-Abdeckung



- Bereiten Sie den Bereich für die Lackanwendung vor und stellen Sie dabei sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um homogene Übergänge zu ermöglichen und harte Kanten zu vermeiden.
- Schneiden Sie die Abdeckfolie auf die benötigte Größe zu und befestigen Sie sie mit 3M™ Abdeckband an der Kontur-Abdeckung.



3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS



3M™ Liftn Stick Band

4 Grobe Abdeckung für den Füllerauftrag



- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und einen glatten Übergang zu den Füllerkanten zu erzielen, befestigen Sie 3M™ Smooth Transition Tape über dem 3M™ Abdeckband.

Hinweis: Vermeiden Sie die Entstehung von harten Kanten bei Abdeckarbeiten vor der Füllapplikation. Dies führt zu Aufquellen der Flächen aufgrund der Konzentration von Lösemitteln auf den Klebebandrändern.



3M™ Smooth Transition Tape


5 Feine Abdeckung – Vorbereitung für den Farbauftrag



- Bevor Sie Basis- und Klarlacke auftragen, schneiden Sie die Abdeckfolie weiter zu und befestigen Sie sie an den vormaligen Kontur- und den Abdeckklebebändern an den Öffnungen.
- Füller schleifen.



Scotch® Hochleistungs-abdeckband 233+

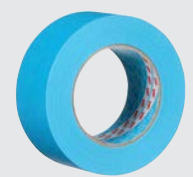

Scotch® Hochleistungs-abdeckband 3434


6 Abschließendes Abdecken (Details) vor dem Lackieren – Anbauteile



- Entfetten Sie die Oberfläche und benachbarten Karosserieteile nach Bedarf.
- Decken Sie andere Bereiche so wie Gummi, Zierleisten usw. ab.



Scotch® Fine Line Abdeckbänder 471+

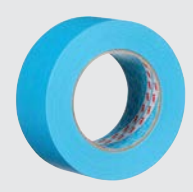

Scotch® Hochleistungs-abdeckband 3434

7 Aufdecken



- Die Abdeckbänder und Folien entfernt man am besten kurz nachdem das Fahrzeug den Ofen verlassen hat und noch warm ist.
- Entfernen Sie das Abdeckband immer, indem Sie es senkrecht zur Oberfläche ziehen. Ein flacherer oder spitzerer Winkel birgt das Risiko, dass Klebstoffrückstände auf der Oberfläche bleiben.

Hinweis: Die Verwendung von Premium-Abdeckbändern macht sich bezahlt, da sie weniger dazu neigen, Klebstoffrückstände oder Klebeband auf Metall zurückzulassen.

