## 3M<sup>TM</sup> 1-Schritt-Polierprozess


## PERSÖNLICHE SICHERHEIT

• Komfort-Feinstaubmaske P3



 Komfort-Vollsichtbrille Gehörschutz



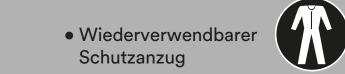



• Schutzhandschuhe




Schleifstellen-Defekte



► Denibbing mit 3M<sup>™</sup> Finesse-it<sup>™</sup> Trizact<sup>™</sup> Filmscheibe, 32 mm Körnung 3000 auf Denibbing-Werkzeug.



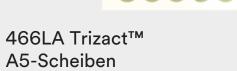



3M™ Mini-Schwingschleifer, Luftdruck



► Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 8000, 75 mm auf einem Exzenterschleifer.



3000

3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 8000



Festool LEX 3 77



► Schleifen Sie die Fläche mit einer lila 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, Körnung P1500 - P2000.




3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool Interface Pad

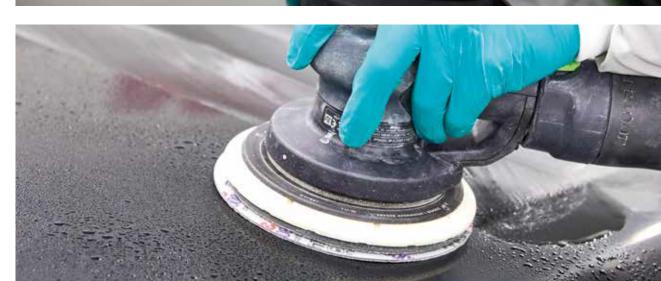

► Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 3000, 150 mm auf einem Exzenterschleifer.

► Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 8000, 150 mm auf einem Exzenterschleifer.



3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 3000



3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 8000





► Geben Sie eine kleine Menge 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish-Material auf ein Purple Schaumstoff-Pad, das auf einem Rotationspolierer montiert ist.

Polieren Sie den Bereich in sich überlappenden Bahnen mit Rotationsgeschwindigkeit: 600 - 1400 U/min.

► Versuchen Sie beim Polieren immer, das Pad flach auf der Oberfläche zu halten, um Springen zu vermeiden. Reduzieren Sie den Druck gegen Ende der Polierphase, um eine leichte Reinigung zu ermöglichen.

Hinweis: Je weicher der Lack ist, desto niedriger muss die Temperatur und dementsprechend die Rotation in U/min sein.



3M™ Perfect-It™ Finishmaterial



Hookit waffelförmiges lila Schaum-Polierpad



**Quick Connect** doppelseitiges lila

Schaum-Polierpad



ultraweiches, pinkes Hochleis- RAP 150 tungstuch aus Mikrofaser





► Sollten Schleifspuren aus dem ersten Polierschritt nach Kontrolle der Oberfläche immer noch sichtbar sein, wiederholen Sie bitte den Polierschritt!

Hinweis: Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie alle Schleifkratzer in dieser Phase entfernen, um ihre erneute Erscheinung am Ende des Polierprozesses zu vermeiden.




3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray



Professionelle 3M™ Karosseriereinigungstücher



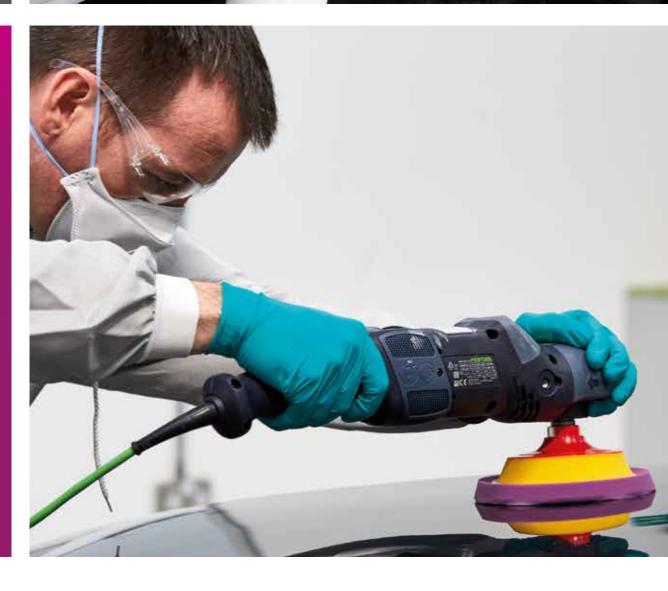

- ► Polieren Sie den Bereich erneut, um ein Hochglanz-Finish zu erzielen. Dazu muss keine weitere Politur auf das Schaumstoff-Pad gegeben werden.
- ► Polieren Sie den Bereich und die Umgebung in sich überlappenden Bahnen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 600 - 1400 U/min.
- ▶ Behalten Sie das Polier-Pad flach auf der Oberfläche zur Sicherstellung einer glatten Erscheinung und eines glänzenden Finishs und reduzieren Sie den Druck gegen Ende des Polierschritts.
- ► Wischen Sie überschüssiges Poliermittel ab und inspizieren Sie den Bereich – bei den meisten Farben sollten Sie nun das gewünschte Ergebnis erzielt haben.
- ► Entfernen Sie bei kritischen Farben (sehr dunkel oder schwarz) Hologramme mit 3M™ Perfect-It™ SE-Anti-Hologramm Politur und blauen Polierpads.



3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial



Hookit waffelförmiges Purple Schaum-Polierpad



3M™ Perfect-It™ **Quick Connect** doppelseitiges Purple waffelförmiges

Schaum-Polierpad



3M™ Perfect-It™ Pink Hochleistung Ultraweiches Mikrofasergewebe