

KİŞİSEL GÜVENLİK

• Konforlu Toz Maskesi P3



• Kulak Koruyucu



• Konforlu Koruyucu Gözlükler



• Yeniden Kullanılabilir Tulum



• Güvenlik Eldivenleri



Lokal Alan Zımpara Hataları



- Yüzeydeki tozları 3M™ Finesse-it™ Trizact™ 3000 kum 32 mm film disk ve toz alma makinesi ile temizleyin.



466LA Trizact™ A5 3000 Diskler



3M™ Mini Orbital Zımpara, Hava Basıncılı



- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 8000 kum, 75 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzey çiziklerini düzeltin.



3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 8000



Festool LEX 3 77

Geniş Alan Zımpara Hataları



- 3M™ Hookit™ 260L Mor Finisaj Film Disk Zımpara P1500 - P2000 ile yüzeyi zımparalayın.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool Ara Taban



- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 3000 kum, 150 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzey çiziklerini düzeltin.
- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 8000 kum, 150 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzey çiziklerini düzeltin.



3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 3000




3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 8000

Pasta Aşaması



- Pasta makinesi üzerindeki mor sünger pedin üzerine bir miktar 3M™ Perfect-It™ Famous Finish ekleyin.
- Pasta makinesini biniler yapacak şekilde kullanarak
- pasta uygulamasını yapın: 600 - 1400 devir/dk.
- Pasta uygulaması sırasında sıçramayı önlemek için her zaman pedi yüzeye düz tutmaya çalışın. Kolay bir temizlik için pasta aşamasının sonuna doğru yüzeye uygulanan basıncı azaltın.
- Not: Yüzeydeki boya&vern timer yumuşaksa (taze ise), pasta makinesi devri düşük tutulup yüzey çok fazla ısıtılmadan uygulama yapılmalıdır.

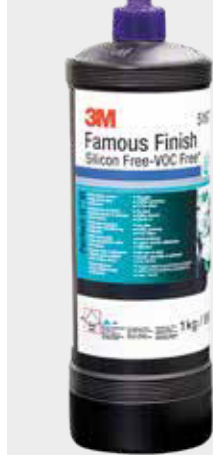

3M™Perfect-It™ Famous Finish



3M™ Perfect-It™ Hookit Mor Sünger Pasta Pedi



3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Mor Sünger Pasta Pedi



3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Ultra Yumuşak Pembe Mikrofiber Bez



Festool SHINEX RAP 150

Kontrol



- Zımpara çizikleri pasta uygulamasından sonra yüzeyi kontrol ettiğinizde hâlâ görünüyorsa, lütfen pasta uygulamasını tekrarlayın!
- Not: Bu uygulamada zımparalama sırasında oluşan tüm çizikleri temizlediğimizi kontrol etmemiz, cila uygulamasının sonunda tekrar görünür olmalarını önlemek için çok önemlidir.



3M™ Perfect-It™ Finisaj Kontrol Spreyi




3M™ Profesyonel Panel Temizleme Bezi

Cila Aşaması



- Sünger pasta pedi üzerine ilave pasta eklemesi yapmadan, parlak bir bitişin elde edilmesini garantilemek için uygulamayı tekrarlayın.
- Uygulama alanı ve çevresini, pasta makinesini 600-1400 devir/dk arası hıza ayarlayıp biniler yaparak parlatın.
- Mükemmel ve parlak bir bitiş elde etmek için, cila pedini yüzeye yatay tutun ve cila uygulamasının sonuna doğru yüzeye uygulanan basıncı azaltın.
- Uygulama yüzeyini silin ve kontrol edin; bu uygulama sonrası yüzey kalitesi çoğu renkte iyi durumdadır.
- Kritik renkler için (çok koyu veya siyah) - 3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE cila ve mavi sünger cila pedi ile hologram temizleme işlemi yapın.

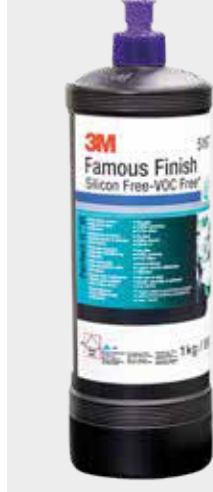

3M™Perfect-It™ Famous Finish



3M™ Perfect-It™ Hookit Mor Sünger Pasta Pedi



3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Mor Sünger Pasta Pedi



3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Ultra Yumuşak Pembe Mikrofiber Bez