

TYÖSUOJELU

• Comfort P3-hiukkassuojain



• Kuulonsuojaus



• Comfort suojalasit



• Uudelleenkäytettävät suojahaalarit




• Suojakäsineet



1 Maalin poisto vaurioalueelta



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 120+–150+.
- ▶ Hiomanaarmujen korostus – kontrollijauheen käyttö.
- ▶ Festool Automotive Systems sähköhiomakone ETS EC 150/5 tai Festool Automotive Systems paineil-makäyttöinen hiomakone LEX 3 150/5 tai 150/7.

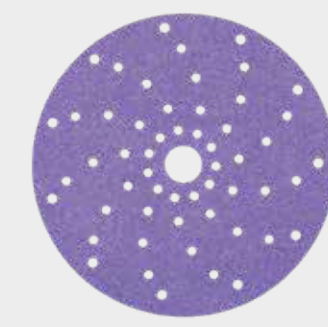

3M™ Hookit™ Cubitron™ II laikka



Festool ETS EC 150/3




Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7

2 Viimeistelyhionta ja maalirajan loivennus



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 220+ - 240+.
- ▶ Loiventamalla aiemmat hiomanaarmut maalirajasta huolellisesti vähennät mahdollisuutta, että pakkelin liuottimia kulkeutuu OEM-maalikerroksiin. Jos näin käy, korjauskohdan maaliraja voi "turvota".

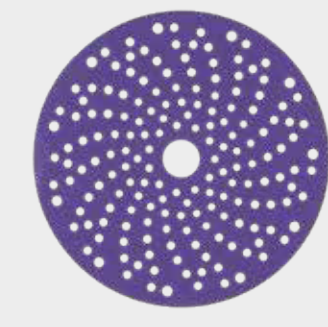

3M™ Hookit™ Cubitron™ II laikka




3M™ kontrollijauhe

3 Tasoitteen hionta



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 150+ - 240+.
- ▶ Kittauksen karkeahionta.
- ▶ Varmista, että käytät pölynpoistoa.
- ▶ Käytä 3M kontrollijauhetta jokaisessa hiontavaiheessa hiomanaarmujen eliminoimiseksi.

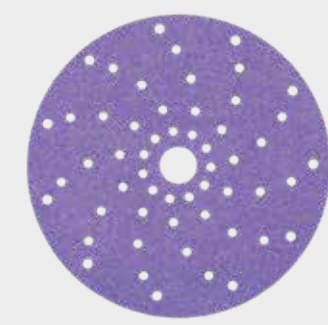

3M™ Hookit™ Cubitron™ II laikka



3M™ Hookit™ Cubitron™ II laikka



3M™ Hookit™ Purple käsituki

4 Reunojen ja raja-alueiden käsihionta



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka P800–P1000
- Huomaa: Lopputuloksen maksimointiin.



3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit




3M™ Hookit™ Cubitron™ II laikka

5 Viimeistelyhionta ja maalirajan loivennus



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 320+.
- ▶ Kaarevien alueiden hionnassa voit käyttää pehmeää välialustaa.
- Vinkki: Hienompien karkeuksien valinta on sovitettava alkuperäisen maalin liuotinherkkyyteen. Mitä suurempi alkuperäisen maalin liuotinherkkyys, sitä hienempi on hionnan oltava ennen hiomavärin käyttöä.

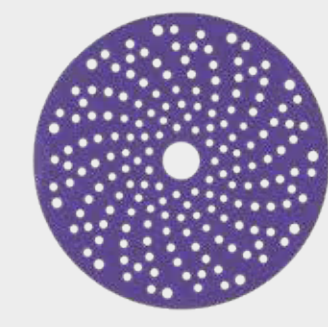

3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc




Festool-välialusta

6 Hiomavärin oikaisuhoito kitta-alueelta



- ▶ 3M Hookit™ käsituki ja 3M hioma-arkit 320+–400+.
- ▶ Hiomavärin pintakuvion ja tasaisuuden tarkistat kontrollijauheella.
- ▶ Käytä pölynpoistoa taataksesi parhaan tuloksen ja tehokkaamman hionnan.

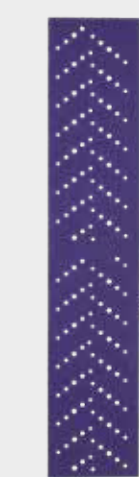

3M™ Hookit™ Cubitron™ II hioma-arkit



3M™ Hookit™ Purple käsituki



3M™ kontrollijauhepi

7 Reunojen ja raja-alueiden käsihionta



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka P800–P1000
- Huomaa: Lopputuloksen maksimointiin.
- ▶ Käytä 3M kontrollijauhetta jokaisessa hiontavaiheessa hiomanaarmujen eliminoimiseksi.



3M™ Scotch-Brite™ hiomahuopalaikat




3M™ Scotch-Brite™ hiomahuopalaikat

8 Hiomavärin hionta



- ▶ Epäkeskohionta 3M Cubitron 400+–P500.
- ▶ Kriittisille sävyille käytä 3M™ Hookit™ Flexible P600 vaahtolaikkaa viimeisenä hiontavaiheena 400+:n jälkeen.
- ▶ Poista ylimääräinen hiomapöly pinnoilta 3M™ Scotch-Brite™ hiomahuopalaikalla.
- Vinkki: Kaarevien alueiden hionnassa voit käyttää pehmeää välialustaa.

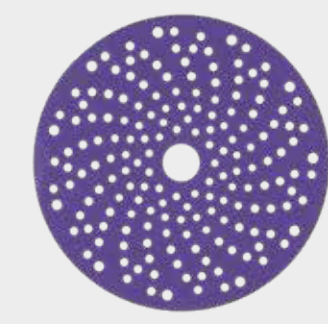

3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



3M™ Scotch-Brite™ hiomahuopalaikat



Festool ETS EC 150/3




Festool LEX 3 150/3

9 Viereisten osien häivytyshionta



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka P800–P1000
- ▶ Mattahio viereiset OEM häivytytysalueet.
- Huomaa: Lopputuloksen maksimointiin.

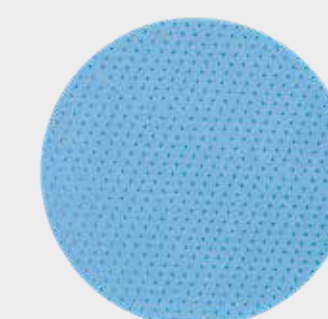

3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka