



Värikoodattu 3M-kiillotusmenetelmä

TYÖSUOJELU

• Comfort P3-hiukkassuojain



• Kuulonsuojaus



• Comfort suojalasit



• Uudelleenkäytettävät suojahaalarit




• Suojakäsineet



Roskanpoisto



- Poista roska käyttäen 3M™ Finesse-It™ Trizact™ hiomatarraa, 32 mm, karkeus 3000, roskanpoistokoneen kanssa.

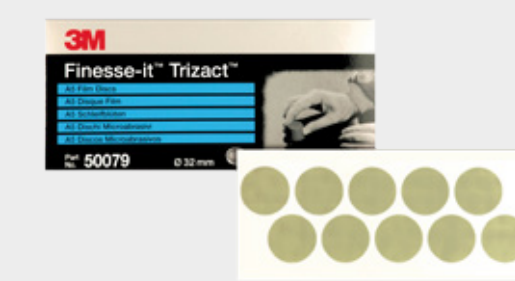

466LA Trizact™
A5-hiomatarrat 3000 32 mm




3M™ paineilmakäyttöinen
roskanpoistokone 32 mm

Maalausvirheiden hionta




- Poista hiomanaarmut käyttäen 3M™ Trizact™ -viimeistelylaikkaa, karkeus 6000, 75 mm, epäkeskhiomakoneessa.

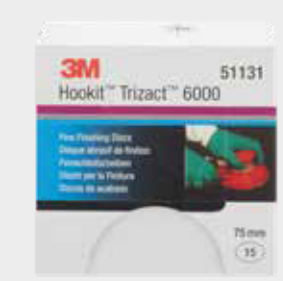

3M™ Trizact™
viimeistelylaikka 6000,
75 mm



Festool LEX 3 77
Festool IAS-adaptori
Lex 2/3:lle

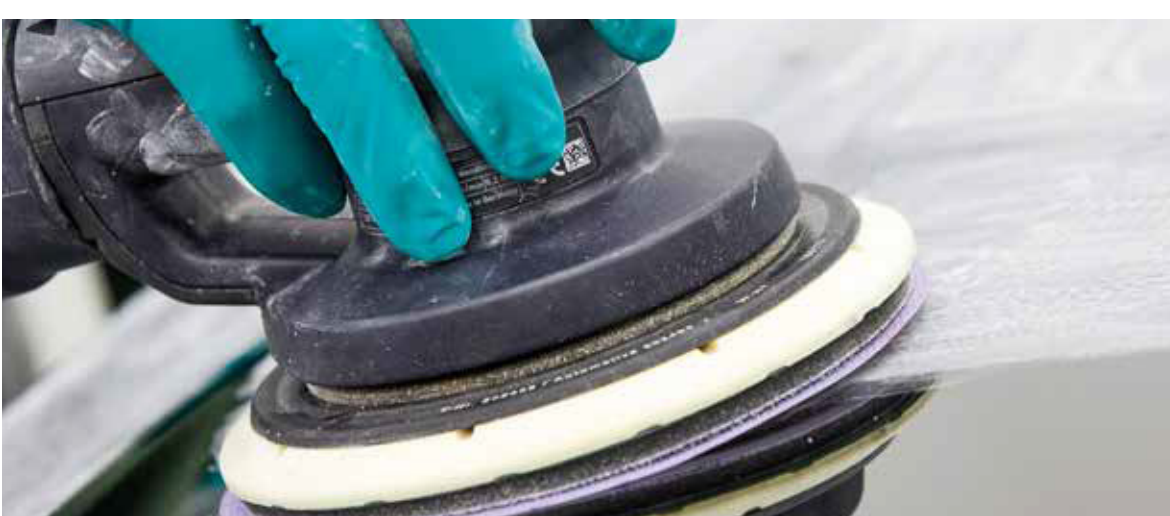

- Hio alue käyttäen 3M™ Hookit™ Purple 260L hiomalaikkaa, karkeus P1500–P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool-välihalusta



- Loivenna hiomanaarmut käyttäen 3M™ Trizact™ -viimeistelylaikkaa, karkeus 3000, 150 mm, epäkeskhiomakoneessa.
- Viimeistele edellisen karkeuden hiomanaarmut 3M™ Trizact™ 6000 hiomalaikalla, 150 mm.



3M™ Trizact™
viimeistelylaikka 3000,
150 mm



3M™ Trizact™
viimeistelylaikka 6000,
150 mm

Kiillotusvaihe



- Levitä pieni määrä 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme -kiillotusainetta vihreälle vaahdonuovilaikalle.
- Kiillota alue päällekkäisillä vedoilla kierrosnopeudella 600–1400 rpm
- Pidä laikka kiillottaessasi tasaisesti pintaa vasten välttääksesi kiillotuskoneen pomppimisen. Alenna kiillotuskoneen painetta kiillotusvaiheen loppua kohti helpottaaksesi pinnan puhdistumista.

Huomaa: Mitä pehmeämpi maalipinta on, sitä alhaisempi tulee lämpötilan ja kierrosnopeuden olla.



3M™ Perfect-It™
Fast Cut
Plus
Extreme



3M™ Perfect-It™
kaksipuolinen
vihreä
kiillotuslaikka
pikakiinnityksellä



3M™ Perfect-It™
kaksipuolinen
vihreä
munakennolaikka
pikakiinnityksellä



3M™ High
Performance
mikrokuutuliina



Festool SHINEX
RAP 150

Kontrolli



- Jos ensimmäisen kiillotusvaiheen jälkeen tarkastuksessa hiomanaarmuja vielä näkyy, toista kiillotus!

Huomaa: On tärkeää varmistaa, että poistat kaikki hiomanaarmut tässä vaiheessa välttääksesi niiden uudelleenilmaantumisen kiillotusprosessin lopuksi.



3M™ Perfect-It™
-kontrollispray



3M™ Professional puhdistusliinat

Viimeistelykiillotus



- Vaihda kiillotuslaikka keltaiseen kiillotuslaikkaan ja levitä sille pieni määrä 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus -kiillotusainetta.
- Kiillota alue ja sen ympäristö päällekkäisin vedoin pyörimisnopeudella 600–1400 rpm
- Käyttö: pidä kiillotuslaikka tasaisesti pintaa vasten ja kevennä painetta loppua kohti.
- Pyyhi pois ylimääräinen kiillotusaine ja tarkasta alue. Useimmat värit näyttävät hyvältä jo tässä vaiheessa.



3M™ Perfect-It™
Extra Fine PLUS



3M™ Perfect-It™
kaksipuolinen
keltainen
munakennolaikka
pikakiinnityksellä



3M™ Perfect-It™
High Performance
mikrokuutuliina

Hologrammien poisto (valinnainen)



- Annostele 3M™ Perfect-It™ Hologramminpoistoaainetta siniselle hologramminpoistolaikalle.
- Käyttö: - kiillota hitaalla nopeudella päällekkäisin vedoin reilusti yli koko alueen.
- Pyyhi kiillotejäämät pehmeällä 3M™ Perfect-It™ High Performance Blue mikrokuutuliinalla välttyäksesi uusilta mikronaarmuilta.

Vinkki: Pidä kiillotuslaikka aina kosteana (kiillotusaineesta) saadaksesi tasaisemman kiillotusainepinnan ja estääksesi kuivasta tyynystä aiheutuvat mikronaarmut.



3M™ Perfect-It™
Ultrafine SE
Hologramminpoistoina



3M™ Perfect-It™
kaksipuolinen sininen
hologramminpoistolaikka
pikakiinnityksellä



3M™ Perfect-It™
High Performance
mikrokuutuliina