

### PERSONLIG SIKKERHED

• Komfortstøvmasker P3



• Høreværn



• Komfortsikkerhedsbriller



• Genanvendelig overall



• Sikkerhedshandsker



Nedslibning af reparationsområdet  
**1**



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 120+ - 150+.
- ▶ Markering af sliberidserne – påføring af slibekontrolfarve.
- ▶ Festool Automotive Systems elektrisk slibemaskine ETS EC 150/5 eller Festool Automotive Systems pneumatisk slibemaskine LEX 3 150/5 eller 150/7.



Finslibning af overfladen og overgangene omkring metallet  
**2**




- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 220+ - 240+.
- ▶ Tidlige sliberidser kan forfinnes, hvilket reducerer risikoen for, at oplosningsmidler fra karrosserifylder trænger ind i lagene i den originale lak. Hvis det sker, kan det føre til hævede punkter i overfladen omkring det reparerede område.



Slibning af karrosserifylderen  
**3**



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 150+ - 240+.
- ▶ Indledende formning af karrosserifylderen.
- ▶ Sørg for, at du bruger støvudsugning.
- ▶ Identificer og fremhæv sliberidser ved at påføre slibekontrolfarve.

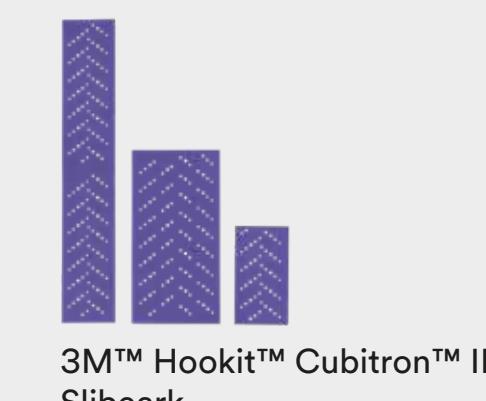

Forslibning af hjørner og kanter  
**4**



- ▶ 3M™ Hookit™ fleksible slibark P800 - P1000.

Bemærk: Til maksimal processikkerhed.



Finslibning af overfladen og overgangene omkring metallet  
**5**



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 320+.
  - ▶ Det anbefales at arbejde med en blød bagplade ved slibning af kurvede områder.
- Tip: Valget af den fine kornstørrelse skal justeres i henhold til følsomheden af oplosningsmidlet i den originale lak. Jo højere følsomheden af oplosningsmidlet i den originale lak er, desto finere skal slibningen være før påføring af fylder.



Bortslibning af fylderne på flade overflader over karrosserifylderen  
**6**



- ▶ 3M Hookit™ ergonomic slibeklods og 3M slibeprodukter 320+ - 400+.
- ▶ Fremhæv fylderens tekstur og struktur med slibekontrolfarve.
- ▶ Det bedste resultat og den mest effektive proces opnås ved altid at bruge støvudsugning.



Forslibning af hjørner og kanter  
**7**




- ▶ 3M™ Hookit™ fleksible slibark P800-P1000
- ▶ Bemærk: Til maksimal processikkerhed.
- ▶ Identificer og fremhæv sliberidser ved at påføre slibekontrolfarve.




Slibning af fylderen på stort overfladeareal  
**8**



- ▶ Excenterslibning med 3M sibeprodukter 400+ - P500.
  - ▶ For at få vigtige farver frem kan du bruge en 3M™ Hookit™ fleksibel skumrondel P600 til den afsluttende slibning efter 400+.
  - ▶ Afstøvning af overfladen med 3M™ Scotch-Brite™ Sliberondeller.
- Tip: Det anbefales at arbejde med en blød bagplade ved slibning af kurvede områder.

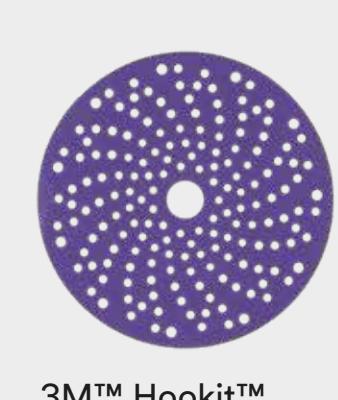

Polerig af overgang til tilstødende dele  
**9**

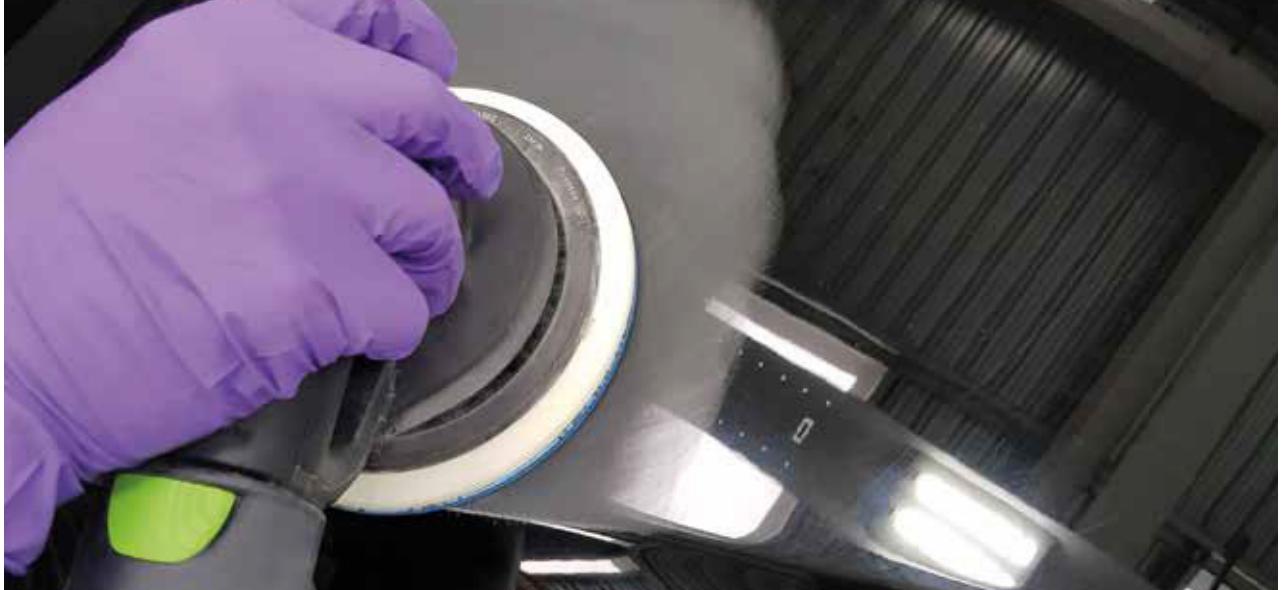

- ▶ 3M™ Hookit™ fleksibel skumrondel P800 - P1000
  - ▶ Klarer tilstødende områder med den originale clearcoat.
- Bemærk: Til maksimal processikkerhed.

