



3M's slibepoces

PERSONLIG SIKKERHED

• Komfortstøvmaske P3



• Høreværn



• Komfortsikkerhedsbriller



• Genanvendelig overall



• Nitrilhandsker



1 Rengøring af overfladen



- Affedt overfladen ved hjælp af et produkt fra lakproducenten eller et andet anbefalet produkt. Følg altid producentens anvisninger.




Professionelle 3M™ Afrensningsklude

2 Nedslibning af reparationsområdet



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.
- Identificer og fremhæv sliberidser ved at påføre slibekontrolfarve.

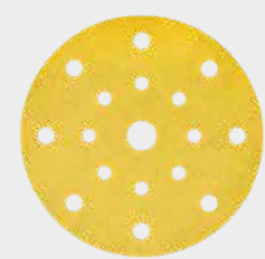

3M™ Hookit™ Sliberondeller 255P+



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7




Festool ETS
EC 150/5 EQ

3 Finslibning af overfladen og overgangene omkring metallet



- 3M™ Hookit™ 255P + P180 - P320.

- Tidligere sliberidser kan forfines, hvilket reducerer risikoen for, at opløsningsmidler fra karrosserifylder trænger ind i lagene i den originale lak. Hvis det sker, kan det føre til hævede punkter i overfladen omkring det reparerede område.

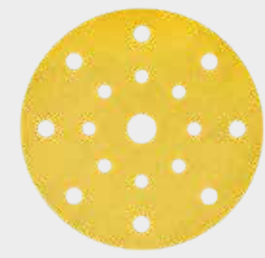

3M™ Hookit™ Sliberondeller 255P+

4 Påføring af karrosserifylder



- Påfør karrosserifylder på det beskadigede område, og undgå den omgivende lak.

Bemærk: Det anbefales generelt at påføre karrosserifylder på rå metal for at undgå hævede punkter. Hvis dette ikke er muligt, bør det lakerede område omkring det rå metal slibes let før påføring af karrosserifylder. Følg altid OEM-anbefalingerne.



3M™ Dynamic Mixing System



3M™ DMS Universal-spartel



3M™ plastspartel

5 Forslibning af karrosserifyldeområdet



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.

- Fremhæv lave og høje punkter i fylderen ved at påføre slibekontrolfarve.
- Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig støvudsugning!



3M™ Hookit™ Sliberuller 255P



3M™ Hookit™ ergonomisk slibeklods




3M™ Slibekontrolfarve

6 Bortslibning på flade overflader i karrosserifylderområdet



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.

- Identificer og fremhæv sliberidser ved at påføre slibekontrolfarve.

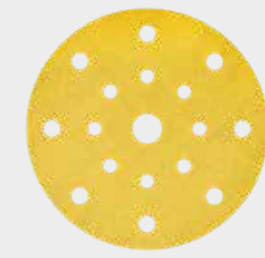

3M™ Hookit™ Sliberondeller 255P+

7 Forslibning af hjørner og kanter



- 3M™ Hookit™ fleksible slibebark P800-P1000.

Bemærk: Til maksimal processikkerhed.



3M™ Hookit™ fleksible slibebark




3M™ Hookit™ fleksible slibebark

8 Finslibning af overfladen



- 3M™ Hookit™ 255P + P240 - P320.

- Det anbefales at arbejde med en blød bagplade ved slibning af kurvede områder.
Tip: Valget af den fine kornstørrelse skal justeres i henhold til følsomheden af opløsningsmidlet i den originale lak. Jo højere følsomheden af opløsningsmidlet i den originale lak er, desto finere skal slibningen være før påføring af fylder.

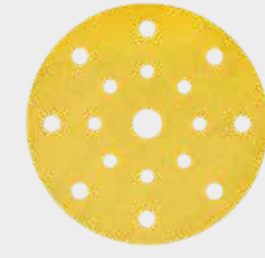

3M™ Hookit™ Sliberondeller 255P+



Festool bagplade

9 Bortslibning på flade overflader i karrosserifylderområdet



- 3M Hookit™ ergonomisk slibeklods og 3M™ Hookit™ 255P + P320.

- Fremhæv fylderens tekstur og struktur med slibekontrolfarve.
- Det bedste resultat og den mest effektive proces opnås ved altid at bruge støvudsugning.



3M™ Hookit™ Slibebark 255P



3M™ Hookit™ ergonomisk slibeklods



3M™ Slibekontrolfarve

10 Forslibning af hjørner og kanter



- 3M™ Hookit™ fleksible slibebark P1000.

- Markering af sliberidserne – påføring af slibekontrolfarve.



3M™ Hookit™ fleksible slibebark, P1000



3M™ Hookit™ fleksible slibebark, P800


11 Slibning af fylderen på stort overfladeareal



- Excenterslibning med 3M™ Hookit™ 255P+ P400 -P500.

Tip: Ved slibning af kurvede områder bør du bruge en blød bagplade.

Afstøvning af overfladen med 3M™ Scotch-Brite™ Sliberondeller.

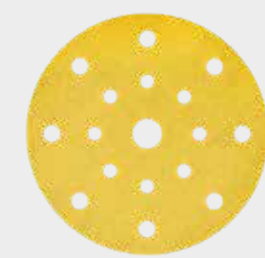

3M™ Hookit™ Sliberondeller 255P+



Festool ETS
EC 150/3 EQ




Festool LEX 3 150/3




Festool bagplade

12 Polering af overgang til tilstødende dele

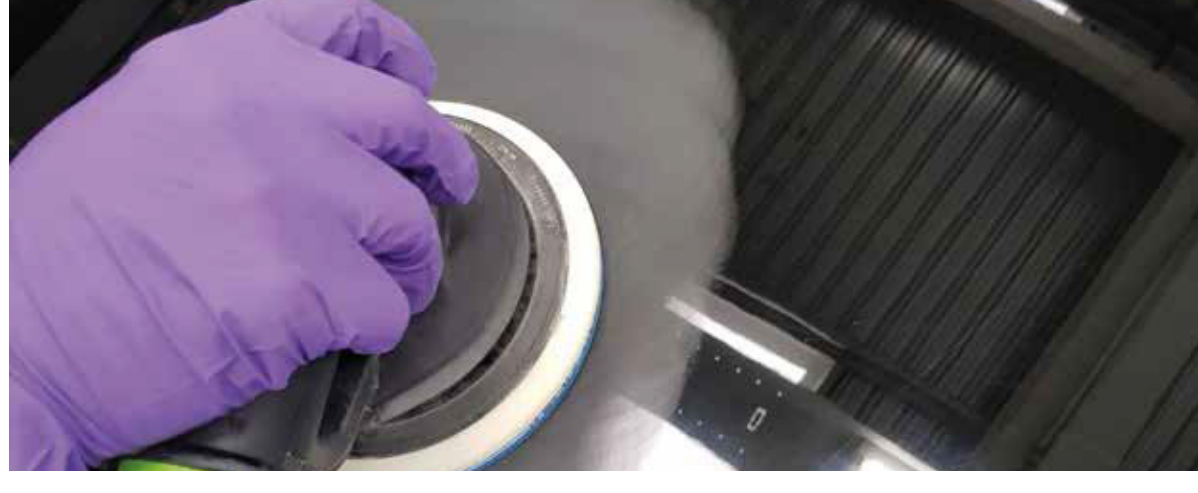

- 3M™ Hookit™ fleksibel skumrondel P800-P1000 – slibning af et stort område med den originale lak.

Bemærk: Til maksimal processikkerhed.

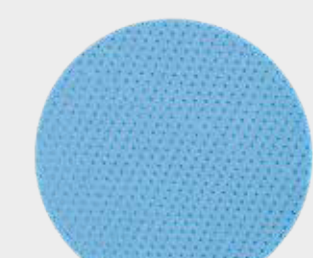

3M™ Hookit™ fleksibel skumrondel