

Procédé de ponçage 3M

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

 Masque de protection contre les particules confort P3



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable











► Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™





► 3MTM HookitTM 255P + P80 - P120.

► Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.



Disgues abrasifs 3M™ Hookit™ 255P+



Festool LEX 3 150/5 Festool LEX 3 150/7




Festool ETS EC 150/5 EQ

je fin ds de la et du



► 3MTM HookitTM 255P + P180 - P320.

► Affinez les rayures de ponçage précédentes, afin de réduire la pénétration des solvants du mastic de finition dans les couches de peinture OEM. Si cela se produit, un détourage risque d'apparaître sur la surface autour de la réparation.

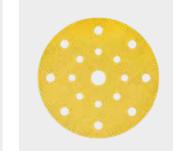

Disques abrasifs 3M™ Hookit™ 255P+





► Appliquez le mastic de finition sur la zone endommagée, en évitant la peinture environnante.

Remarque: En général, il est recommandé d'appliquer un mastic de finition sur le métal nu pour éviter le gonflement. Si cela n'est pas possible, la zone peinte autour du métal nu doit être légèrement poncée avant l'application du mastic de finition. Suivez toujours les recommandations des fabricants.



Système de mélange dynamique (DMS) 3M™



Mastic de finition universel DMS 3M™





Rouleaux abrasifs

3M™ Hookit™ 255P



Cale souple 3M[™] Hookit[™]



Préponçage de la zone du mastic de finition





► 3MTM HookitTM 255P + P80 - P120.

► 3MTM HookitTM 255P + P80 - P120.

à l'application d'un guide de ponçage.

▶ Veillez à extraire soigneusement les poussières.

▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.

▶ Mettez en évidence les points bas et hauts dans le mastic grâce



Disques abrasifs 3M™ Hookit™ 255P+



► Feuilles abrasives flexibles P800 - P1000 3M[™] Hookit[™].

Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.



Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™



Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™





► 3MTM HookitTM 255P + P240 - P320.

▶ Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones courbes.

Conseil : Le choix du grain fin doit être adapté à la sensibilité aux solvants de la peinture d'origine. Plus la peinture d'origine est sensible aux solvants et plus le ponçage est fin avant l'application de primaire.



Disques abrasifs 3M™ Hookit™ 255P+



Interface Festool






► Cale souple 3M Hookit[™] et 3M[™] Hookit[™] 255P + P320.

- Mettez en évidence la texture et la structure du primaire à l'aide d'un guide de ponçage.
- ▶ Utilisez toujours un système d'extraction de poussières afin d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir une efficacité optimale.



Feuille abrasive 3M™ Hookit™ 255P

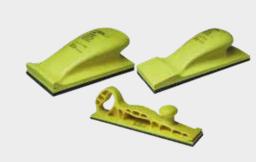

Cale souple 3M[™] Hookit[™] Guide de ponçage 3M™





► Feuilles abrasives flexibles P1000 3M[™] Hookit[™].

► Marquage des rayures de ponçage - application d'un guide de ponçage.



Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™, P1000



3M™ Hookit™, P800





► Ponçage excentrique avec 3M[™] Hookit[™] 255P + P400 -P500.

Conseil: Utilisez une interface souple pour poncer les zones non planes.

Dépoussiérage de la surface avec les disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™.



Festool ETS Hookit™ 255P+ EC 150/3 EQ




Festool LEX 3 150/3

powered by



3M France

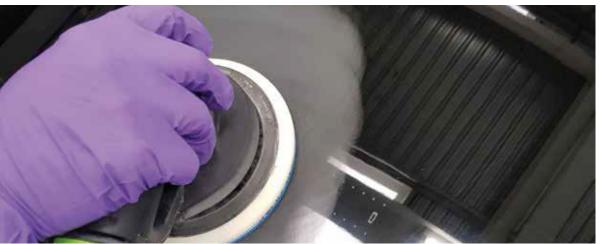

► Disque flexible sur mousse 3M[™] Hookit[™] P800-P1000 ponçage de la peinture d'origine sur une grande surface.

Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.

