

**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ**

• Komfortowa maska z filtrem cząstek P2



• Ochrona słuchu



• Ochrona twarzy



• Odzież robocza wielokrotnego użytku



• Rękawice nitrylowe



**Szlifowanie punktowe defektów**



- Usuwanie wytrąceń za pomocą krążka na foliowym podłożu 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm, o gradacji 3000 na narzędziu do usuwania wytrąceń



466LA Trizact™  
Krążki A5 3000



3M™ Finesse-it™ Szlifierka  
pneumatyczna, 65993

**Szlifowanie defektów powierzchni**




- Usuwanie rys przy użyciu krążka do wykańczania 3M™ Trizact™ 443SA o gradacji 8000, 75 mm na szlifierce oscylacyjnej.



3M™ Trizact™ Krążek  
do wykańczania  
powierzchni 8000



3M™ Precyzyjna szlifierka  
mimośrodowa, 75 mm

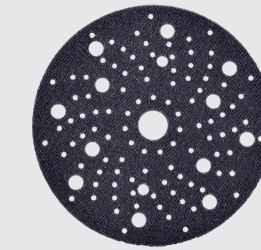

3M™ Hookit™  
Przekładka ochronna




- Szlifowanie obszaru przy użyciu dysku ściernego 3M™ Hookit™ 260L, o gradacji P1500–P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



3M™ Precyzyjna szlifierka  
mimośrodowa 150 mm

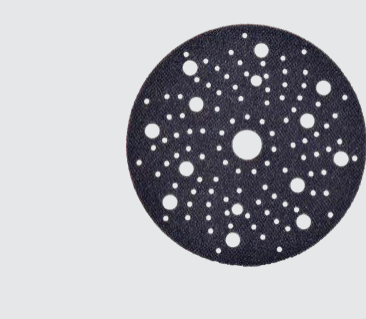

3M™ Hookit™  
Przekładka ochronna



- Usuwanie rys przy użyciu krążka do wykańczania 3M™ Trizact™ 443SA o gradacji 3000, 150 mm na szlifierce oscylacyjnej.
- Usuwanie rys przy użyciu krążka do wykańczania 3M™ Trizact™ 443SA o gradacji 8000, 150 mm na szlifierce oscylacyjnej.



3M™ Trizact™ Krążek do  
wykańczania 3000



3M™ Trizact™ Krążek do  
wykańczania  
powierzchni 8000

**Polerowanie**



- Nałóż niewielką ilość 1-etapowy materiał wykańczający 3M™ Perfect-It™ na fioletową gąbkę na polerce obrotowej.
- Poleruj na zakładkę z prędkością obrotową: 600 – 1400 obr/min
- W trakcie polerowania zawsze staraj się utrzymywać gąbkę płasko na powierzchni, by uniknąć podskakiwania. Zmniejsz nacisk pod koniec polerowania, aby umożliwić łatwe oczyszczenie.

Uwaga: Im miększa powłoka, tym niższa temperatura, a zatem również prędkość obrotowa.



3M™ Perfect-It™  
1-etapowy materiał  
wykańczający




3M™ Perfect-It™  
Karbowana gąbka  
polerska Hookit  
fioletowa



3M™ Perfect-It™ Różowa  
ultramiękką ściereczka z  
mikrofibry

**Kontrola**

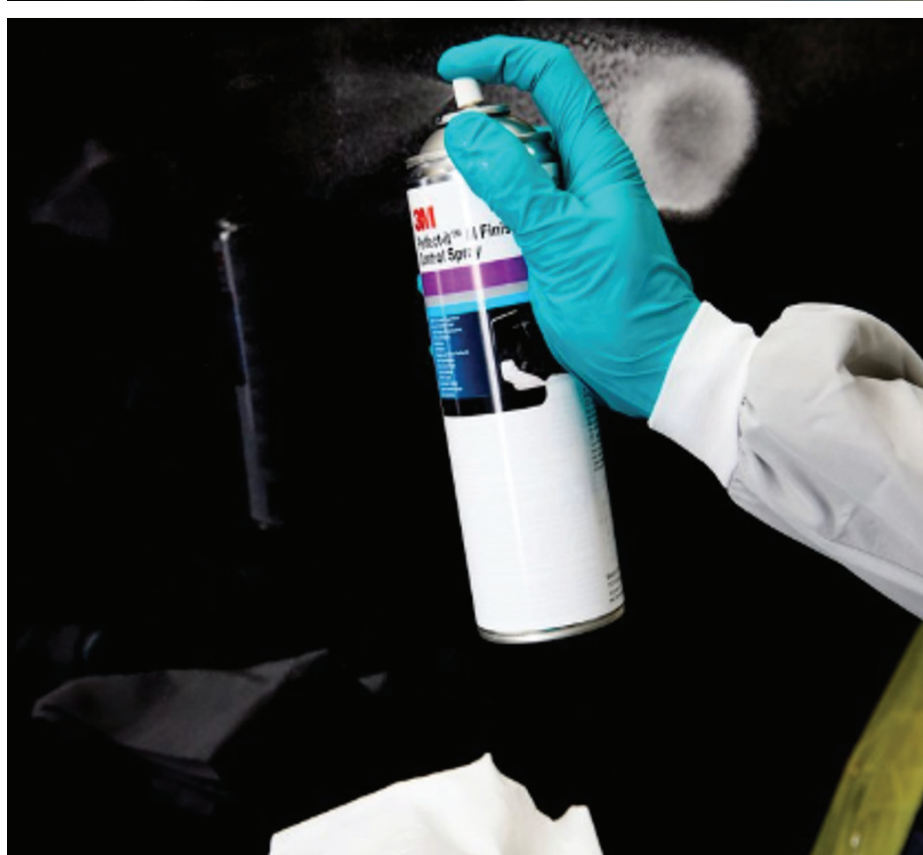

- Jeśli zarysowania z pierwszego etapu polerowania będą nadal widoczne po skontrolowaniu powierzchni, należy powtórzyć etap polerowania.

Uwaga: Ważne jest, aby na tym etapie usunąć wszystkie rysy powstałe podczas szlifowania, aby uniknąć ich ponownego wystąpienia pod koniec procesu polerowania.



3M™ Perfect-It™ Aerosol do  
kontroli wykończenia powierzchni



3M™ Profesjonalne  
ściereczki do paneli

**Polerowanie wykańczające**



- Wypoleruj powierzchnię ponownie, by zapewnić wysoki połysk wykończenia, bez nakładania na piankę dodatkowej ilości środka.
- Poleruj obszar i jego otoczenie na zakładkę z prędkością 600 – 1400 obr./min.
- Utrzymuj gąbkę polerską płasko na powierzchni, by zapewnić równomierny efekt i błyszczące wykończenie; pod koniec szlifowania zmniejsz nacisk.
- Usuń nadmiar środka polerskiego i obejrzyj powierzchnię – w przypadku większości kolorów to powinno wystarczyć.
- W przypadku krytycznych kolorów (czarnego lub innych bardzo ciemnych) – usuń hologramy przy użyciu środka polerskiego 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE z niebieską gąbką polerską.



3M™ Perfect-It™  
1-etapowy materiał  
wykańczający



3M™ Perfect-It™  
Karbowana gąbka  
polerska Hookit  
fioletowa



3M™ Perfect-It™  
Różowa ultramiękką  
ściereczka z mikrofibry