






SEGURIDAD PERSONAL

- Mascarilla de partículas de confort P3 
- Protección auditiva 
- Gafas de confort 
- Reutilizable en general 
- Guantes de seguridad 

Eliminación de efectos pequeños (motas)



- Quite la mota con un disco 3M™ Finesse-it™ Trizact™ de 32 mm y grano 3000 en la herramienta quitamotas.



3M™ Finesse-it™ Trizact™ Disco abrasivo de acabado 466LA




3M™ Finesse-it™ Liadora Neumática, 65993

Eliminación de defectos grandes (piel de naranja, descolgones)




- Reduzca los arañazos con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, de grano 8000, 75 mm, en una lijadora orbital.

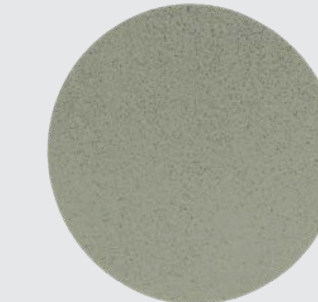

3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 8000, 75 mm



3M™ Liadora orbital eléctrica o neumática, 75 mm

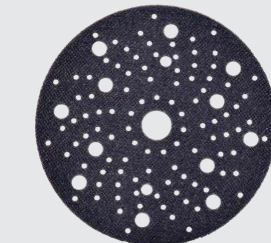

3M™ Hookit™ Interface de lijado




- Lije la zona con el disco abrasivo de acabado soporte film 3M™ Hookit™ 260L++, grano P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte film 260L++, 150 mm




3M™ Liadora orbital eléctrica o neumática, 150 mm

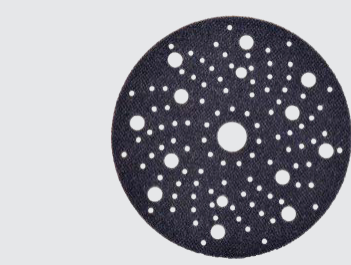


3M™ Hookit™ Interface de lijado



- Reduzca los arañazos con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, de grano 3000, 150 mm, en una lijadora orbital.
- Reduzca los arañazos con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, de grano 8000, 150 mm, en una lijadora orbital.

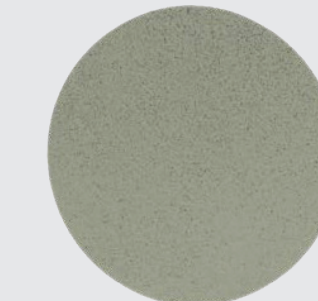

3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 3000, 150 mm

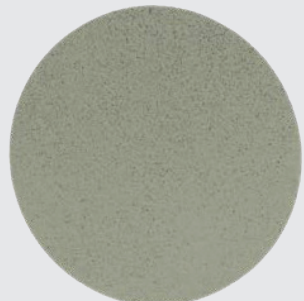

3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 8000, 150 mm

Pulido



- Agregue una pequeña cantidad de 3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso a una boina de espuma púrpura en la pulidora giratoria.
- Pula con un patrón de solapamiento y con velocidad de rotación: 600-1400 rpm
- Al pulir, trate de mantener siempre la boina plana sobre la superficie para evitar saltos.
- Reduzca la presión hacia el final de la etapa de abrillantado para permitir una limpieza fácil.

Nota: Cuanto más blando sea el recubrimiento, menor será la temperatura y más bajo el número de RPM.



3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso



3M™ Perfect-It™ Hookit™ Boina de pulimento en 1 paso, morada, ondulada



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave para cera protectora rosa

Control



- Si los arañazos de lijado del primer paso de pulido siguen siendo visibles después de inspeccionar la superficie, repita el paso de pulido.

Nota: Es importante asegurarse de eliminar todos los arañazos de lijado en este paso para evitar que reaparezcan al final del proceso de pulido.



3M™ Perfect-It™ Spray de control de defectos



3M™ Bayetas profesionales para paneles

Pulido fino



- Vuelva a pulir la zona para garantizar un acabado muy brillante, sin necesidad de poner más pulimentos en la boina.
- Pula el área y los alrededores con un patrón de solapamiento con 600-1400 rpm de velocidad de rotación.
- Mantenga la boina de pulido plana sobre la superficie, reduciendo la presión hacia el final del paso de pulido, para garantizar un acabado uniforme y brillante.
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área. La mayoría de colores ya quedan bien así.
- Para colores críticos (muy oscuros o negro), elimine los hologramas, si los hubiera, con el pulimento 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE y las boinas de pulido azul.



3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso



3M™ Perfect-It™ Hookit™ Boina de pulimento en 1 paso, morada, ondulada



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave para cera protectora rosa