

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



Rimozione di difetti di piccole dimensioni



► Eliminare gli sporchini con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grana 3000 con l'apposito utensile.



Dischi 466LA Trizact™ grana 3000



Mini levigatrice orbitale pneumatica 3M™



► Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana P5000, 76 mm con levigatrice rotorbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 5000, 76 mm



Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™ da 75 mm

Rimozione difetti su superfici ampie



► Carteggiare l'area con il disco abrasivo di finitura 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.



Disco di finitura 3M™ Hookit™ 260L



Interfaccia spugnosa multiforata 3M™



Levigatrice orbitale pneumatica 3M™ da 150 mm



► Carteggiare l'area con il disco di finitura 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 152 mm su levigatrice orbitale.
► Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 5000, 152 mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 3000, 152 mm



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 5000, 152 mm



Levigatrice orbitale pneumatica 3M™ da 150 mm

Lucidatura con pasta abrasiva



► Versare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme su un tampone in spugna verde sulla lucidatrice rotativa.
► Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600-1400 giri/min
► Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere il tampone piatto sulla superficie. Ridurre la pressione verso la fine della lucidatura per consentire una pulizia più facile.
Nota: più morbido è lo strato di vernice, minore dovrà essere la velocità della lucidatrice.



Pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme



Tampone di lucidatura verde piatto a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Tampone di lucidatura verde ondolato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Panno ad alte prestazioni 3M™

Controllo



► Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio con la pasta abrasiva.
Nota: è importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompaiano al termine del processo di lucidatura.



Pulitore 3M™



Panno professionale 3M™

Lucidatura con pasta abrasiva fine



► Sostituire il tampone con uno giallo e applicare una piccola quantità di pasta abrasiva fine 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus sul tampone.
► Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600-1400 giri/min
► Mantenere il tampone di lucidatura perfettamente in piano sulla superficie per una migliore finitura, ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura.
► Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura ora sarà già brillante.



Pasta abrasiva fine 3M™ Perfect-It™ Extra Fine




Tampone di lucidatura giallo ondolato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Panno ad alte prestazioni 3M™

Rimozione di aloni (Opzionale)

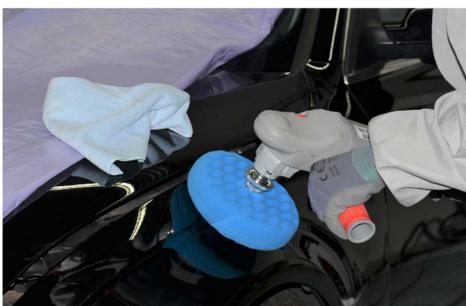

► Applica il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE sul tampone in spugna blu sulla lucidatrice rotativa.
► Lucidare a velocità ridotta, sovrapponendo i passaggi e lavorando l'intera superficie.
► Rimuovere i residui di polish con il panno ad alte prestazioni 3M™ Perfect-It™ per evitare di generare nuovi micro graffi sulla superficie.
Suggerimento: mantenere il tampone umido con il polish per realizzare una finitura più uniforme, brillante e priva di segni.



Polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE



Tampone di lucidatura blu ondolato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Panno ad alte prestazioni 3M™

