

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



Difetti del punto di carteggiatura



- ▶ Denib con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grado 3000 su strumento denib.



Dischi 466LA Trizact™ A5 3000



Mini levigatrice orbitale 3M™, pressione dell'aria



- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 8000, 75mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 8000




Festool LEX 3 77

Difetti dell'area di carteggiatura




- ▶ Carteggiare l'area con il disco abrasivo con film di finitura Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.

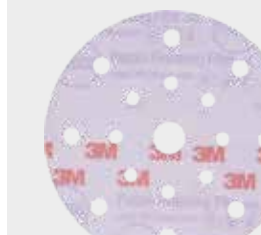

3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3

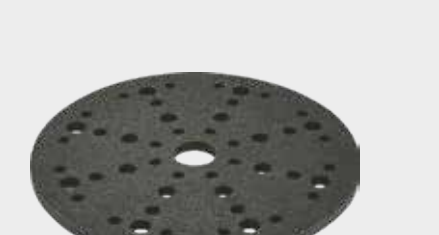

Interfaccia spugnosa Festool



- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 150 mm su levigatrice orbitale.
- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 8000, 150 mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 3000



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 8000

Lucidatura




- ▶ Aggiungere una piccola quantità di materiale di finitura Famous 3M™ Perfect-It™ a un tampone in spugna Purple sulla lucidatrice rotativa.
- ▶ Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600 - 1400 rpm
- ▶ Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia piatta sulla superficie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura per consentire una facile pulizia.


Nota: Più morbido è il rivestimento protettivo, più bassi dovranno essere temperatura e giri al minuto.



Finitura Famous 3M™ Perfect-It™

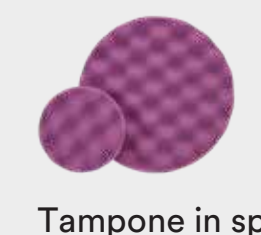


Tampone in spugna per lucidatura Purple ondulato 3M™ Perfect-It™ Hookit

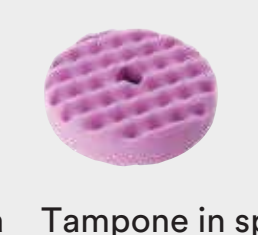

Tampone in spugna per lucidatura ondulata Purple a doppia faccia ad aggancio rapido Quick Connect 3M™ Perfect-It™



Panno in microfibra ultra soft ad alte prestazioni rosa 3M™ Perfect-It™

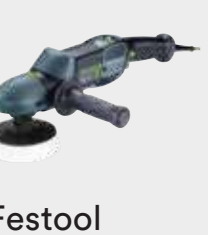

Festool SHINEX RAP 150

Controllo



- ▶ Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio di lucidatura!

Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompaiano al termine del processo di lucidatura.



Spray di finitura 3M™ Perfect-It™



Panno professionale 3M™

Lucidatura fine



- ▶ Lucidare nuovamente l'area per ottenere una finitura ultra-brillante, senza aggiungere ulteriore prodotto al tampone.
- ▶ Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600 - 1400 rpm.
- ▶ Mantenere il tampone di lucidatura piatto sulla superficie per garantire un'apparenza uniforme e una finitura lucida, riducendo la pressione verso la fine della fase di lucidatura.
- ▶ Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura è brillante.
- ▶ Per i colori molto scuri o il nero, rimuovere eventuali aloni con la pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE e i tamponi per lucidatura blu.



Finitura Famous 3M™ Perfect-It™



Tampone in spugna per lucidatura Purple ondulato 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampone in spugna per lucidatura ondulata Purple a doppia faccia ad aggancio rapido Quick Connect 3M™ Perfect-It™



Panno in microfibra ultra soft ad alte prestazioni rosa 3M™ Perfect-It™