

AVISO DE INSPECCIÓN

SE REQUIERE UNA ACCION INMEDIATA

3M™ PROTECTA® Rebel Líneas de vida auto retractiles (Versiones ANSI/CSA/IRAM)

3M™ Fall Protection ha identificado un problema potencial de fabricación con un número limitado de 3M™ Protecta® Líneas de vida auto retractiles Rebel (con líneas de vida galvanizadas o de acero inoxidable) producidas entre el 14 de octubre de 2019 y el 25 de febrero de 2020. No tenemos conocimiento de heridos o accidentes asociados con este problema. Este problema de fabricación podría dar lugar a que el SRL no se bloquee correctamente, pero se puede detectar fácilmente a través de la inspección previa al uso, tal como se especifica en las Instrucciones para el Usuario de Protecta® Rebel (IFU)

Usuarios finales: Siga los pasos que se indican a continuación.

Paso 1: Localice la etiqueta en el Rebel SRL para identificar la fecha de fabricación (ver imagen a la derecha). Si el SRL tiene una fecha de fabricación desde 19/10 (octubre de 2019) hasta finales del 20/02 (febrero de 2020), continúe con el paso 2. (Tenga en cuenta que, independientemente de la fecha de fabricación, todos los SRL deben ser inspeccionados antes de cada uso y por una persona competente anualmente según las IFU).

Paso 2: Tire de la línea de vida rápidamente para asegurarse de que el SRL se bloquee. Según las IFU "Asegúrese de que el dispositivo se bloquea cuando la línea de vida se jala bruscamente. El bloqueo debe ser positivo sin resbalar". Si el SRL se bloquea correctamente y pasa todos los demás aspectos de la inspección previa al uso según se define en las IFU, el SRL es aceptable para su uso. (Para obtener una lista completa de los criterios de inspección, consulte las IFU para sus respectivas regiones que se pueden encontrar en www.ProtectaRebelInspect.com). Si usted encuentra que su SRL no se bloquea, tome el Protecta® Rebel SRL y déjelo fuera de servicio inmediatamente. Por favor póngase contacto con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional John Muñoz jfmunoz@mmm.com, Fabian Caro fccaro@mmm.com o Helmuth Barrios hfbarrrios@mmm.com y nos encargaremos de que el SRL sea inspeccionada y reparada/reemplazada según nuestra garantía estándar.

Los modelos incluidos en este Aviso de Inspección son:



Números de parte ANSI							
3590500	3590501	3590504	3590509	3590510	3590511	3590514	3590517
3590540	3590543	3590546	3590548	3590550	3590551	3590560	3590561
3590580	3590590	3590591	3590598	3590600	3590601	3590630	3590631
3590640	3590641	3590670	3590671	3590680	3590681	3591000	3591001
3591006	3591007						
Números de parte CSA							
3590502	3590503	3590512	3590513	3590518	3590519	3590524	3590529
3590541	3590544	3590547	3590549	3590552	3590553	3590562	3590563
3590592	3590593	3590602	3590603	3590632	3590672	3590673	3590682
3590683	3591008	3591009	3591010				
Números de parte IRAM							
3590500B	3590550B						

Distribuidores: Al recibir este Aviso, póngase contacto con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional John Muñoz jfmunoz@mmm.com, Fabian Caro fccaro@mmm.com o Helmuth Barrios hfbarrios@mmm.com para obtener una lista de los SRL de Protecta® Rebel afectados que se le vendieron. Si tiene alguna de las piezas afectadas en stock, debe proceder a realizar la inspección detallada en los pasos 1 y 2, y si encuentra que su Protecta® Rebel SRL no se bloquea, devolverlo a 3M Fall Protection para su reparación y/o reemplazo según nuestra garantía estándar. Por favor, reenvíe este aviso a cualquiera de sus clientes que hayan comprado productos afectados y proporcione cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso.

3M Fall Protection publicará este Aviso en www.ProtectaRebelInspect.com. 3M sigue comprometido en la prestación de productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de protección contra caídas 3M.

3M Fall Protection