

## AVISO DE INSPECCIÓN

### SE REQUIERE UNA ACCION INMEDIATA

#### 3M™ PROTECTA® Rebel Líneas de vida auto retractiles (Versiones ANSI/CSA/IRAM)

3M™ Fall Protection ha identificado un problema potencial de fabricación con un número limitado de 3M™ Protecta® Líneas de vida auto retractiles Rebel (con líneas de vida galvanizadas o de acero inoxidable) producidas entre el 14 de octubre de 2019 y el 25 de febrero de 2020. No tenemos conocimiento de heridos o accidentes asociados con este problema. Este problema de fabricación podría dar lugar a que el SRL no se bloquee correctamente, pero se puede detectar fácilmente a través de la inspección previa al uso, tal como se especifica en las Instrucciones para el Usuario de Protecta® Rebel (IFU)

**Usuarios finales:** Siga los pasos que se indican a continuación.

**Paso 1:** Localice la etiqueta en el Rebel SRL para identificar la fecha de fabricación (ver imagen a la derecha). Si el SRL tiene una fecha de fabricación desde 19/10 (octubre de 2019) hasta finales del 20/02 (febrero de 2020), continúe con el paso 2. (Tenga en cuenta que, independientemente de la fecha de fabricación, todos los SRL deben ser inspeccionados antes de cada uso y por una persona competente anualmente según las IFU).

**Paso 2:** Tire de la línea de vida rápidamente para asegurarse de que el SRL se bloquee. Según las IFU "Asegúrese de que el dispositivo se bloquea cuando la línea de vida se jala bruscamente. El bloqueo debe ser positivo sin resbalar". Si el SRL se bloquea correctamente y pasa todos los demás aspectos de la inspección previa al uso según se define en las IFU, el SRL es aceptable para su uso. (Para obtener una lista completa de los criterios de inspección, consulte las IFU para sus respectivas regiones que se pueden encontrar en [www.ProtectaRebelInspect.com](http://www.ProtectaRebelInspect.com)). Si usted encuentra que su SRL no se bloquea, tome el Protecta® Rebel SRL y déjelo fuera de servicio inmediatamente. Por favor póngase contacto con nuestro equipo de servicio al cliente de 3M al **01800 1203M 3M (3636)** o en [3msaludocupacional@mmm.com](mailto:3msaludocupacional@mmm.com) y nos encargaremos de que el SRL sea inspeccionada y reparada/reemplazada según nuestra garantía estándar.

Los modelos incluidos en este Aviso de Inspección son:



| Números de parte ANSI |          |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3590500               | 3590501  | 3590504 | 3590509 | 3590510 | 3590511 | 3590514 | 3590517 |
| 3590540               | 3590543  | 3590546 | 3590548 | 3590550 | 3590551 | 3590560 | 3590561 |
| 3590580               | 3590590  | 3590591 | 3590598 | 3590600 | 3590601 | 3590630 | 3590631 |
| 3590640               | 3590641  | 3590670 | 3590671 | 3590680 | 3590681 | 3591000 | 3591001 |
| 3591006               | 3591007  |         |         |         |         |         |         |
| Números de parte CSA  |          |         |         |         |         |         |         |
| 3590502               | 3590503  | 3590512 | 3590513 | 3590518 | 3590519 | 3590524 | 3590529 |
| 3590541               | 3590544  | 3590547 | 3590549 | 3590552 | 3590553 | 3590562 | 3590563 |
| 3590592               | 3590593  | 3590602 | 3590603 | 3590632 | 3590672 | 3590673 | 3590682 |
| 3590683               | 3591008  | 3591009 | 3591010 |         |         |         |         |
| Números de parte IRAM |          |         |         |         |         |         |         |
| 3590500B              | 3590550B |         |         |         |         |         |         |

**Distribuidores:** Al recibir este Aviso, póngase contacto con nuestro equipo de servicio al cliente de 3M al **\_01800 1203M 3M (3636)** o en [3msaludocupacional@mmm.com](mailto:3msaludocupacional@mmm.com) para obtener una lista de los SRL de Protecta® Rebel afectados que se le vendieron. Si tiene alguna de las piezas afectadas en stock, debe proceder a realizar la inspección detallada en los pasos 1 y 2, y si encuentra que su Protecta® Rebel SRL no se bloquea, devolverlo a 3M Fall Protection para su reparación y/o reemplazo según nuestra garantía estándar. Por favor, reenvíe este aviso a cualquiera de sus clientes que hayan comprado productos afectados y proporcione cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso.

3M Fall Protection publicará este Aviso en [www.ProtectaRebellinspect.com](http://www.ProtectaRebellinspect.com). 3M sigue comprometido en la prestación de productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de protección contra caídas 3M.

3M Fall Protection