



Speedglas^{MC}
Protection de soudeurs

Masque de soudeur de grand rendement G5-01 Speedglas^{MC} 3M^{MC}

Pour optimiser la durée utile réelle de votre matériel de soudage et éviter les coûts liés au remplacement, il est important d'effectuer un entretien régulier. Remplacer toutes les pièces endommagées immédiatement afin d'assurer le degré de protection voulu. Voici un aperçu utile; toujours lire et suivre les directives d'utilisation.




Avant l'utilisation

- Masque et serre-tête.** Inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée. Remplacer ces pièces, au besoin.
- Plaques de protection.** Pour contribuer à offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d'égratignures.
- Membrane d'étanchéité faciale.** Si la membrane d'étanchéité faciale est endommagée, de l'air contaminé risque de pénétrer à l'intérieur du masque. Vérifier qu'elle est en place et exempte de fissures et de déchirures.
- Filtre pour soudeur.** Vérifier que l'indicateur de pile faible ne clignote pas et que les capteurs sont propres et ne sont pas couverts.
- Tuyau de respiration.** Vérifier que le tuyau n'est pas endommagé et ne présente pas de fuite d'air. Pour prolonger la durée utile du tuyau de respiration, utiliser une gaine pour tuyau ou un tuyau de respiration robuste.
- Couvre-tête.** Vérifier qu'il est en place et exempt de fissures et de déchirures.

Après l'utilisation

- Nettoyage du masque.** Essuyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. Remplacer le tuyau de respiration si l'on soupçonne que l'intérieur du tuyau est sale. **Ne pas** rincer, immerger dans l'eau ou nettoyer à l'aide de solvants.
- Membrane d'étanchéité faciale et bandeau antisudation.** Retirer ces pièces pour effectuer un nettoyage supplémentaire, au besoin, et les remplacer si elles comportent des fissures ou des déchirures, ou chaque fois qu'elles présentent un problème d'hygiène.
- Plaques de protection et plaque de visière.** Nettoyer avec un chiffon doux et remplacer si des piqûres ou des égratignures sont présentes.
- Tuyau de respiration.** Remplacer si elles sont endommagées ou déformées, ou si elles présentent une fuite d'air.
- Entreposage.** Entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants.

Pièces de rechange et produits consommables

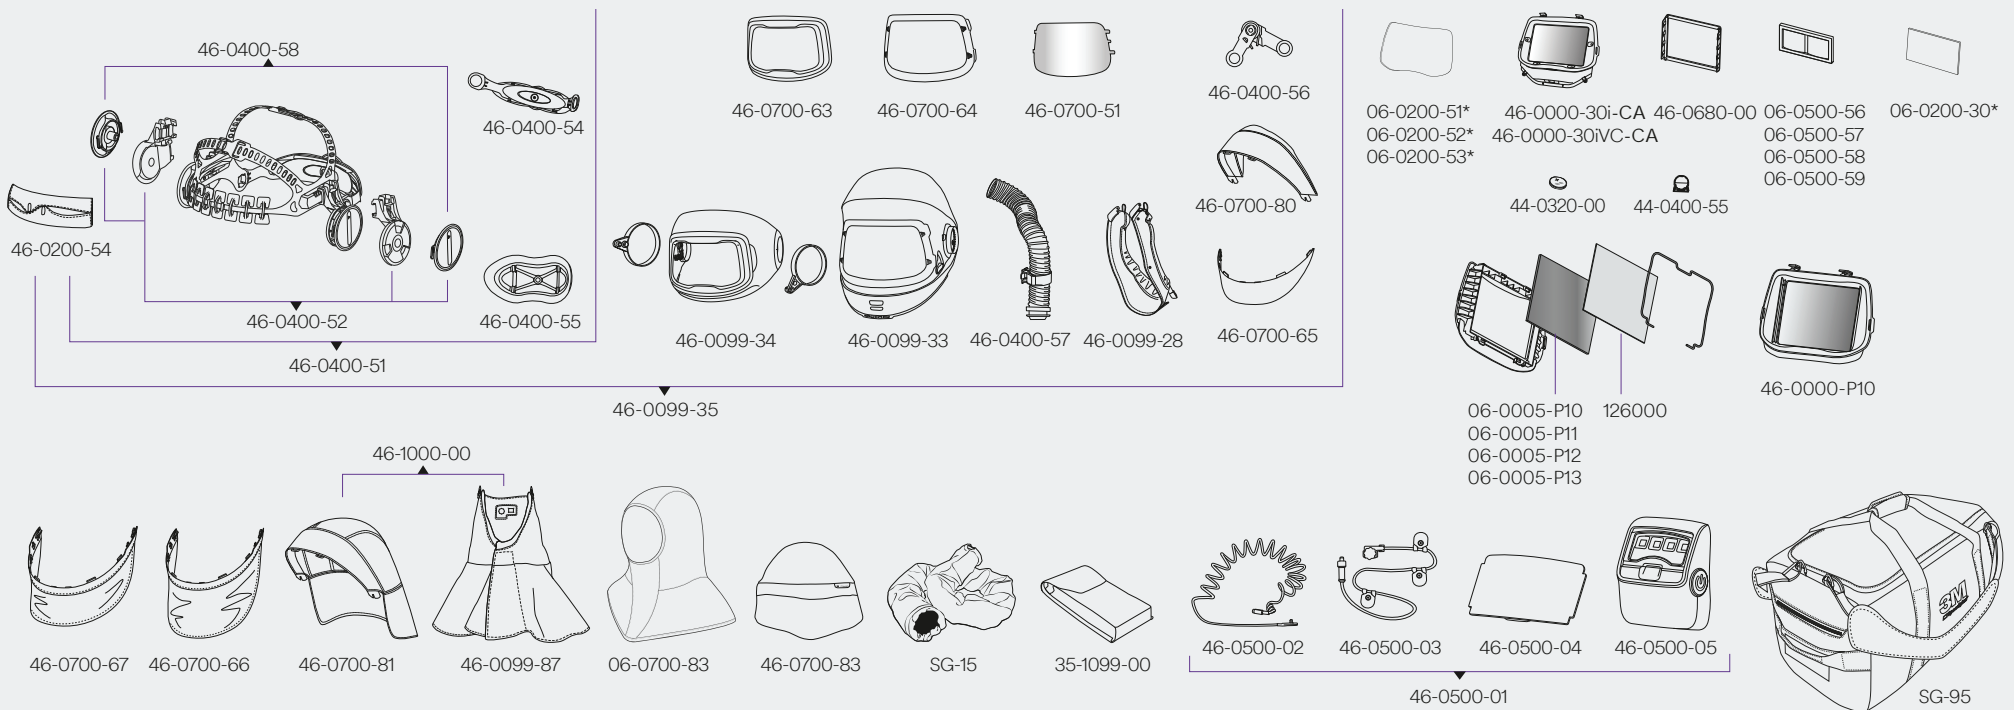

N° de pièce	Description	N° de pièce	Description	N° de pièce	Description
46-0700-80	Couvre-tête en tissu	06-0005-P12	Lentille de soudage passive de rechange, teinte 12, 2/caisse	46-0000-30i-CA	Filtre pour masque de soudeur G5-01 Speedglas
46-0700-67	Protecteur pour le cou en cuir	06-0005-P13	Lentille de soudage passive de rechange, teinte 13, 2/caisse	46-0000-30iVC-CA	Filtre pour masque de soudeur G5-01VC Speedglas
46-0700-66	Grand protecteur pour le cou en tissu	126000	Plaque interne pour filtre passif	46-0099-34	Écran de masque utilisé pour soudage externe rabattable avec mécanisme de charnière, bague de pivot et cadre de visière externe pour le soudage
46-1000-00	Trousse offrant un FPC de 1000	46-0000-P10	Ensemble filtre pour soudeurs passif, teinte 10	46-0700-63	Cadre de visière externe pour le soudage
46-0700-81	Grand couvre-tête en tissu	46-0700-65	Protecteur rigide pour le cou	46-0700-64	Cadre de visière interne pour le meulage
46-0099-87	Grande bavette recouvrant le cou	06-0500-56	Lentille de grossissement de 1,5X	46-0099-33	Écran interne avec tuyau d'admission d'air et régulateur de débit d'air (cadre de visière inclus)
06-0700-83	Cagoule complète pour soudeurs	06-0500-57	Lentille de grossissement de 2,0X	46-0700-63	Cadre de visière externe pour le soudage
46-0700-83	Grand couvre-tête à haute visibilité	06-0500-58	Lentille de grossissement de 2,5X	46-0700-64	Cadre de visière interne pour le meulage
SG-15	Gaine pour tuyau de respiration ignifuge (recommandée lors de l'utilisation de la lampe de travail)	06-0500-59	Lentille de grossissement de 3,0X	46-0099-33	Écran interne avec tuyau d'admission d'air et régulateur de débit d'air (cadre de visière inclus)
35-1099-00	Pochette pour pile de la lampe de travail à utiliser avec le régulateur d'adduction d'air (utilise une pile Adflo - non incluse)	46-0680-00	Support de lentille de grossissement	46-0700-63	Cadre de visière externe pour le soudage
46-0500-01	Lampe de travail avec pièces de montage et câbles	46-0400-56	Mécanisme de charnière, 2/caisse	46-0400-51	Ensemble coiffe
46-0500-02	Câble d'alimentation long pour la lampe de travail	46-0200-54	Bandeau antisudation, 3/caisse	46-0400-57	Tuyau de respiration à admission d'air avec support
46-0500-03	Câble d'alimentation court pour la lampe de travail	06-0200-51*	Plaque de protection extérieure (standard), 10/caisse	46-0099-28	Membrane d'étanchéité faciale
46-0500-04	Plaque de protection pour la lampe de travail, 5/caisse	06-0200-52*	Plaque de protection extérieure (antiégratignures), 10/caisse	46-0400-52	Mécanisme à pivot et coulissant, avec boutons de pivot
46-0500-05	Lampe de travail, sans câble	06-0200-53*	Plaque de protection extérieure (haute température), 10/caisse	46-0400-58	Bouton de pivot, 1/caisse
06-0005-P10	Lentille de soudage passive de rechange, teinte 10, 2/caisse	06-0200-30*	Plaque de protection intérieure, 5/caisse	46-0400-54	Ensemble coiffe à cliquet
06-0005-P11	Lentille de soudage passive de rechange, teinte 11, 2/caisse	46-0400-55	Grand appui-tête confortable	SG-95	Sac de transport de Série G5
		44-0400-55	Porte-piles	46-0099-35	Masque de soudeur G5-01 sans filtre pour masque de soudeur
		44-0320-00	Pile CR2450		

* Quantités par caisses en vrac disponibles



Mise en garde : Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Aux États-Unis, un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 29 CFR 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale doit également être mis sur pied. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur et les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M aux États-Unis au 1 800 243-4630. Au Canada, composer le 1 800 267-4414.



Division des produits de protection individuelle
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 267-4414
3M.ca/SpeedglasG501/FR

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Speedglas, Adflo, Vortemp et Versaffo sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 2201-22918b F