

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Comfort P3 részecskeszűrős álarc
- Hallásvédelem
- Comfort védőszemüvegek
- Többször használható overall
- Biztonsági kesztyűk

Ponthibák csiszolása



- ▶ Az élmentesítéshez használjon 3M™ Finesse-it™ Trizact™ 32 mm-es, 3000-es szemcseméretű filmkorongot a polírozógépen.



466LA Trizact™ A5 3000 korongok



3M™ légnymós mini excenter csiszológép



- ▶ Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™ 443SA 8000-es szemcseméretű, 75 mm-es finom polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.



3M™ Trizact™ 8000-es finom polírozókorong



Festool LEX 3 77

Felülethibák csiszolása



- ▶ Csiszolja le a felületet 3M™ Hookit™ 260L P1500 – P2000 szemcseméretű lila felületkezelő filmes csiszolókoronggal.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool interfezspárna



- ▶ Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™ 443SA 3000-es szemcseméretű, 150 mm-es finom polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.



3M™ Trizact™ 3000-es finom polírozókorong



3M™ Trizact™ 8000-es finom polírozókorong

Polírozás




- ▶ Tegyen kis mennyiségű 3M™ Perfect-It™ 1 lépéses polírozóanyagot a forgópolírozón lévő lila polírozószivacsra.
- ▶ Polírozzon egymást átfedő mozdulatokkal a következő fordulatszámmal: 600–1400 ford./perc
- ▶ Polírozás közben mindig próbálja a szivacsot a felület síkjában tartani, hogy az ne ugráljon. Csökkentse a nyomást a kiegyenlítési fázis vége felé, hogy a tisztítás egyszerű legyen.


Megjegyzés: Minél puhább a bevonat, annál alacsonyabb a szükséges hőmérséklet és így a fordulatszám.




3M™ Perfect-It™ 1 lépéses polírpaszta

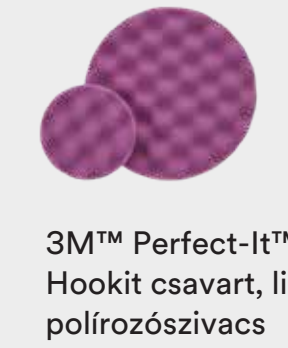


3M™ Perfect-It™ Hookit csavart, lila polírozószivacs

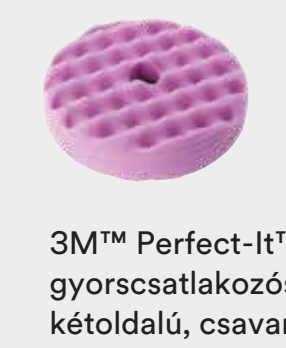

3M™ Perfect-It™ gyorscsatlakozós, kétoldali, csavart, lila polírozószivacs

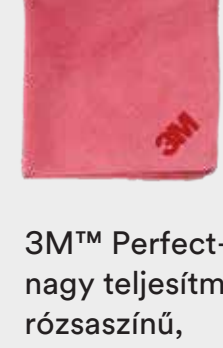

3M™ Perfect-It™ nagy teljesítményű, rózsaszínű, rendkívül puha, mikroszálak törőlkendő

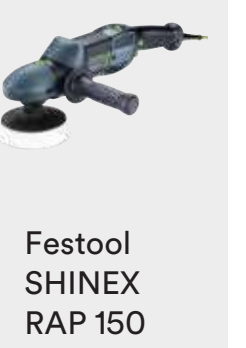

Festool SHINEX RAP 150

Ellenőrzés



- ▶ Ha az első polírozási lépésből származó csiszolási karcolások még mindig láthatóak a felület ellenőrzése után, ismételje meg a polírozási lépést.

Megjegyzés: Fontos meggyőződni arról, hogy eltávolítja az összes csiszolási karcolást ebben a fázisban, hogy azok ne jelenjenek meg újra a polírozási eljárás végén.



3M™ Perfect-It™ polirkontroll spray



3M™ zsírtalanító szilikonmentesítő kendők


Finom polírozás




- ▶ A felületet újrapolírozva biztosítson magassfényű felületet, de közben ne tegyen több polírpasztát a szivacsra.
- ▶ Polírozza le a felületet és annak környékét egymást átfedő mozdulatokkal 600 és 1400 közötti fordulatszámmal.
- ▶ Tartsa a polírozószivacsot a felület síkjában, hogy egyenletes megjelenést és fényes felületet biztosítson, a polírozási lépés vége felé csökkentse a nyomást.
- ▶ Törölje le a felesleges polírozóanyagot, és vizsgálja meg a felületet; a legtöbb színnek most már rendben kell lennie.
- ▶ A problémás színek (nagyon sötét vagy fekete) esetén távolítsa el a hologramokat a 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE polírpasztával és a kék polírozószivaccsal.



3M™ Perfect-It™ egylépcsős polírpaszta

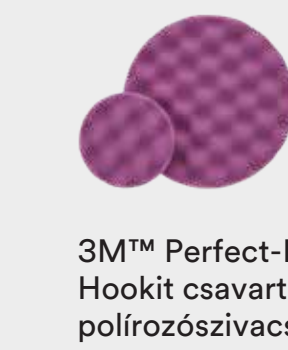

3M™ Perfect-It™ Hookit csavart, lila polírozószivacs

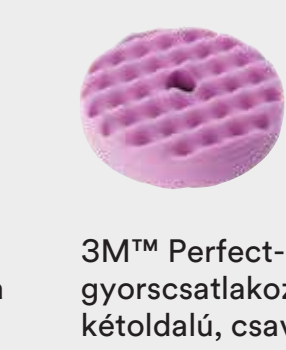

3M™ Perfect-It™ gyorscsatlakozós, kétoldali, csavart, lila polírozószivacs



3M™ Perfect-It™ nagy teljesítményű, rózsaszínű, rendkívül puha, mikroszálak törőlkendő