

## SZEMÉLYES BIZTONSÁG

• Comfort P3 részecskeszűrős álarc



• Hallásvédelem



• Comfort védőszemüvegek



• Többször használható overall



• Biztonsági kesztyűk



### Ponthibák csiszolása



▶ Az élmentesítéshez használjon 3M™ Finesse-it™ Trizact™ 32 mm-es, 3000-es szemcseméretű filmkorongot a polírozógépen.



466LA Trizact™ A5 3000 korongok



3M™ légnyomásos mini excenter csiszológép



▶ Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™ 443SA 8000-es szemcseméretű, 75 mm-es finom polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.



3M™ Trizact™ 8000-es finom polírozókorong



Festool LEX 3 77

### Felülethibák csiszolása



▶ Csiszolja le a felületet 3M™ Hookit™ 260L P1500 – P2000 szemcseméretű lila felületkezelő filmes csiszolókoronggal.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool interfészpárna



▶ Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™ 443SA 3000-es szemcseméretű, 150 mm-es finom polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.



3M™ Trizact™ 3000-es finom polírozókorong



3M™ Trizact™ 8000-es finom polírozókorong

▶ Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™ 443SA 8000-es szemcseméretű, 150 mm-es finom polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.

### Polírozás



▶ Tegyen kis mennyiségű 3M™ Perfect-It™ Famous Finish polírányagot a forgópolírozón lévő lila polírozószivacsra.

▶ Polírozzon egymást átfedő mozdulatokkal a következő fordulatszámmal: 600–1400 ford./perc

▶ Polírozás közben mindig próbálja a szivacsot a felület síkjában tartani, hogy az ne ugráljon. Csökkentse a nyomást a kiegyenlítési fázis vége felé, hogy a tisztítás egyszerű legyen.

Megjegyzés: Minél puhább a bevonat, annál alacsonyabb a szükséges hőmérséklet és így a fordulatszám.



3M™ Perfect-It™ Famous Finish



3M™ Perfect-It™ Hookit csavart, lila polírozószivacs



3M™ Perfect-It™ gyorscsatlakozós, kétoldalú, csavart, lila polírozószivacs



3M™ Perfect-It™ nagy teljesítményű, rózsaszínű, rendkívül puha, mikroszálas törőkendő



Festool SHINEX RAP 150

### Ellenőrzés



▶ Ha az első polírozási lépésből származó csiszolási karcolások még mindig láthatóak a felület ellenőrzése után, ismétlje meg a polírozási lépést.

Megjegyzés: Fontos meggyőződni arról, hogy eltávolítja az összes csiszolási karcolást ebben a fázisban, hogy azok ne jelenjenek meg újra a polírozási eljárás végén.



3M™ Perfect-It™ polirkontroll spray



3M™ zsírtalanító szilikonmentesítő kendők

### Finom polírozás



▶ A felületet újrapolírozva biztosítson magassfényű felületet, de közben ne tegyen több polírasztát a szivacsra.

▶ Polírozza le a felületet és annak környékét egymást átfedő mozdulatokkal 600 és 1400 közötti fordulatszámmal.

▶ Tartsa a polírozószivacsot a felület síkjában, hogy egyenletes megjelenést és fényes felületet biztosítson, a polírozási lépés vége felé csökkentse a nyomást.

▶ Törölje le a felesleges polírányagot, és vizsgálja meg a felületet; a legtöbb színnek most már rendben kell lennie.

▶ A problémás színek (nagyon sötét vagy fekete) esetén távolítsa el a hologramokat a 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE polírasztával és a kék polírozószivaccsal.



3M™ Perfect-It™ Famous Finish



3M™ Perfect-It™ Hookit csavart, lila polírozószivacs



3M™ Perfect-It™ gyorscsatlakozós, kétoldalú, csavart, lila polírozószivacs



3M™ Perfect-It™ nagy teljesítményű, rózsaszínű, rendkívül puha, mikroszálas törőkendő