

Belangrijke opmerking over procesveiligheid
 Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

- Comfort Stofmasker P3
- Gehoorbescherming
- Comfort ruimzichtsbril
- Herbruikbare overall
- Veiligheidshandschoenen

1 Reiniging van het oppervlak		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontvet het oppervlak met 3M™ VHB Oppervlaktereiner om olie of vet van het oppervlak te verwijderen. ▶ Het ontvetten van het oppervlak helpt een optimale hechting van de lijm te verkrijgen. 	<p>3M™ VHB Oppervlaktereiner 3M™ Professionele poetsdoeken</p>
2 Voorschuren van het reparatiegebied		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bereid het gebied voor met 3M™ Cubitron™ II Roloc™ schijven 80+. <p>Let op: kunststof is een zeer zachte ondergrond. Let goed op, want het gebruik van te grove schuurmiddelen kan de ondergrond en de kunststofvezels ernstig beschadigen.</p>	<p>3M™ Slijpmachine met pistoolgreep 3M™ Cubitron™ II Roloc™ schijven</p>
3 Voorbereiding van het reparatiegebied		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Boor meerdere gaten met een diameter van 3 tot 6 mm in het resterende deel van het lipje om de reparatie sterker te maken. 	
4 Reiniging van het oppervlak		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het gebied met 3M™ VHB™ Oppervlaktereiner. 	<p>3M™ VHB Oppervlaktereiner 3M™ Professionele poetsdoeken</p>
5 Aanbrengen van hechtmiddel		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng 3M™ Polyolefinen hechtmiddel aan op het reparatiegebied en laat het 10 minuten drogen. <p>Let op: Gebruik geen hechtmiddel op ABS-kunststoffen.</p>	<p>3M™ Polyolefinen hechtmiddel</p>
6 Aanbrengen van 3M™ Supersnelle kunststof-reparatielijm		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Knip een stuk 3M™ Contourfolie af ter grootte van het te repareren lipje. ▶ Breng de 3M™ Supersnelle kunststofflijm aan op het 3M™ Contourvel en druk de folie met de lijm van onderen aan. 	<p>3M™ Kunststof contourvel 3M™ Supersnelle reparatielijm 3M™ Handpistool voor tweecomponentenpatronen</p>
7 Verwerking van 3M™ Supersnelle kunststof-reparatielijm		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng 3M™ Supersnelle kunststofflijm aan op het contourvel en vouw het onmiddellijk rond het beschadigde gebied, zodat beide zijden van de reparatie bedekt zijn. ▶ Houd een en ander 90 seconden op zijn plaats en verwijder de folie zodra de 3M™ Supersnelle kunststofflijm is uitgehard. ▶ Laat het geheel 5 minuten volledig uitharden voordat u begint met schuren. 	
8 Ruw vormen van beschadigd lipje		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vorm het gerepareerde lipgebied grof met een 3M™ Cubitron™ II Roloc™ schuurschijf 80+ om de oorspronkelijke afmetingen van het lipje te herstellen. ▶ Boor zo nodig een gat om een nieuw bevestigingspunt te maken. 	<p>3M™ Slijpmachine met pistoolgreep 3M™ Cubitron™ II Roloc™ schijven</p>
9 Fijnschuren van het reparatiegebied		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II schuurschijf grofte P220+. ▶ Neem de aanbevelingen van uw verffabrikant in acht bij het selecteren en aanbrengen van de aanbevolen opvulmiddelen en de procedures voor kunststof onderdelen. 	<p>3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding schuurschijf 75 mm, 220+ Festool Automotive Systems LEX 3 77</p>

