

Välitöntä toimenpidettä vaaditaan

**Tuote: 3M™ Versaflo™ TR-802E Puhallinyksikkö**

3M Personal Safety Division on havainnut, että tietyt 3M™ Versaflo™ TR-800 puhallinyksiköt, jotka ovat valmistettu syyskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana, voivat sisältää komponentin, joka saattaa aiheuttaa sen, ettei laite täytä Ex luokituksen vaatimuksia. Luettelo tähän tiedotteeseen liittyvien puhallinyksiköiden sarjanumeroista löytyy liitteestä A.

Tähän mennessä ei ole raportoitu huomautuksia, vaaratilanteita, tai TR-800 puhallinyksiköitä ei ole tästä syystä palautettu, ja 3M katsoo, että haitallisen vaaratilanteen riski on pieni. Varmuuden vuoksi 3M kuitenkin kehoittaa, että käyttäjät joilla on käytössään liitteessä A mainittuja puhallinyksiköitä, keskeyttävät niiden käytön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

- Paikallisissa tai äkillisissä altistumisissa pitoisuuksille, jotka ylittävät alemman räjähdysrajan (LEL), mahdollisesti vialliset TR-800 puhallinyksiköt voivat lisätä näissä olosuhteissa syttymisriskiä, jos kosketuspinni kokoonpano ylikuumenee.
- Jos TR-800 puhallinyksikköä ei käytetä räjähdysvaarallisissa tiloissa, tai vastaavissa sovelluksissa, sen käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.

Liitteessä A luetellut TR-802E puhallinyksiköt voivat sisältää kosketuspinni kokoonpanoja, jotka eivät täytä Ex luokituksen vaatimuksia riskialtiissa ympäristöissä, jotka ovat tuotteen etiketissä ilmoitettu.

Asianomaisten tuotteiden osalta kosketuspinni kokoonpano ei välttämättä vastaa sertifiointiprosessin aikana käytettyä suunnittelua. Sellaisissa tapauksissa, joissa kosketuspinni ei painettuna pysy kosketuksissa pinnikotelon kanssa ja laite on käynnissä, akun virta voi aiheuttaa kosketuspinni kokoonpanon sisällä olevan jousen kuumentumisen. Jos näin tapahtuu, pölyltä suojatun kosketuspinni kokoonpanon komponenttien lämpötila voi mahdollisesti ylittää ilmoitetun T4/135°C lämpötilaluokituksen. Tämä lämpötilan nousu voi saavuttaa sellaisten kaasujen ja höyryjen itsesyttymislämpötilan, jotka ovat saattaneet diffundoitua akun liittimen kokoonpanoon ja olla läsnä pitoisuudella, joka on niiden syttyvyys- tai räjähdysrajojen sisällä.

Huomautus: TR-800 Puhallinyksikköä ei saa koskaan käyttää, tai säilyttää ympäristöissä, jotka ovat luokiteltu tuntemattomiksi, tai välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisiksi (IDLH). LEL-pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeampia kuin IDLH-pitoisuus.

Vaadittavat toimenpiteet - Loppukäyttäjät

Noudata alla olevia ohjeita määrittääksesi, onko sinulla mahdollisesti liitteessä A mainittu tuote:

Vaihe 1: Etsi TR-802E puhallinyksikön akkukotelosta alla olevassa kuvassa näkyvä tarra, josta ilmenee tuotteen sarjanumero (ympyröity punaisella).



Vaihe 2: Tarkista, kuuluuko puhallinyksikön sarjanumero ilmoitettuihin sarjanumeroihin. Katso liite A.

Vaihe 3: Viallisen tuotteen/tuotteiden palautuksen ja vaihtamisen koordinoimiseksi vieraile alla olevalla verkkosivustolla, jossa voit tarkastella lisätietoja ja täyttää sähköisen palautuslomakkeen. 3msuomi.fi/VersafloTR800-Replace

Vaadittavat toimenpiteet - Jakelijat

Tämän ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, välitä tämä ilmoitus välittömästi kaikille asiakkaille, jotka ovat hankkineet tässä tiedotteessa mainittuja tuotteita.

Jos teillä on varastossa tässä tiedotteessa mainittuja tuotteita, noudata yllä olevaa loppukäyttäjien ohjeistusta. Tämän tiedotteen.

Tämän ilmoituksen kopio löytyy 3M:n verkkosivustolta: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/

Liite A

Mahdollisesti vaikutuspiirissä olevat CE-hyväksytyt 3M™ Versaflo™ TR-800 puhallinyksiköt ja -järjestelmät

SAP ID	Legacy ID	Kuvaus
7100169180	70071730918	3M™ Versaflo™ Aloitusarja, EX-suojattu, TR-819UK
7100169179	70071730900	3M™ Versaflo™ Puhallinyksikkö, EX-suojattu, (sisältää TR-971-ilmavirtausindikaattorin), TR-802E
7100233732	UU011003124	3M™ Versaflo™ TR-800E PSK
7100233763	UU011003132	3M™ Versaflo™ TR-800E ECK
7100233766	UU011002860	3M™ Versaflo™ TR-800E HIK
7100317689	UU012802094	3M™ Versaflo™ TR-800-IHK
7100150821	70071730025	3M™ Versaflo™ TR-802N/ 94242(AAD)
7100150926	70071697174	3M™ Versaflo™ Easy Clean Kit TR-800-ECK
7100150927	70071697182	3M™ Versaflo™ TR-800-HIK

Sarjanumerot CE Hyväksytyille TR-802E puhallinyksiköille

(Tarkista alla oleva taulukko huolellisesti. Taulukossa on sekä sarjanumeroiden vaihteluvälejä TR802E6XXXXX-TR802E6XXXXX, että yksittäisiä sarjanumeroita TR802E6XXXXX)

Tämä tiedote ei koske sarjanumeroita, jotka ovat pienempiä kuin TR802E048162.

TR802E048162-TR802E048182; TR802E048184-TR802E048195; TR802E048199-TR802E048204; TR802E048207-TR802E048253; TR802E048255-TR802E048449; TR802E048457; TR802E048459; TR802E048468; TR802E048470; TR802E048481; TR802E048487; TR802E048492; TR802E048505; TR802E048509-TR802E048526; TR802E048528-TR802E048548; TR802E048550-TR802E048551; TR802E048553-TR802E048561; TR802E048563-TR802E048564;

TR802E048566; TR802E048568-TR802E048602; TR802E048604-TR802E048736; TR802E048738-TR802E049966;
TR802E049968-TR802E049986; TR802E050038; TR802E050042; TR802E050194-TR802E050195; TR802E050199;
TR802E050202; TR802E050205-TR802E050207; TR802E050211; TR802E050214-TR802E050221; TR802E050223-
TR802E050229; TR802E050237; TR802E050239; TR802E050242-TR802E050301; TR802E056335; TR802E056348;
TR802E056366; TR802E056373-TR802E056375; TR802E056377; TR802E056383; TR802E056398; TR802E056406;
TR802E056408; TR802E056411-TR802E056412; TR802E056417; TR802E056421; TR802E056424; TR802E056432;

Sarjanumerot, jotka ovat suurempia kuin TR802E056432, eivät ole tämän ilmoituksen piirissä.

3M on sitoutunut tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Pahoittelemme mahdollisia haittoja, joita tämä tilanne saattaa aiheuttaa. Arvostamme jatkuvaa tukeanne 3M Personal Safety Divisionin tuotteille ja palveluille.



Suomen 3M Oy

PL 600 (Keilaranta 6)

02151 Espoo

p. +358 9 525 21