

Omedelbar åtgärd krävs**Produkt: 3M™ Versaflo™ TR-802E Motor/Blåsare för Luftrenande Andningsskydd**

3M Personal Safety Division har identifierat att vissa motorer/blåsare för 3M™ Versaflo™ TR-800 Luftrenande Andningsskydd (PAPR) tillverkade mellan september 2024 och april 2025 kan innehålla en komponent som kan göra att de inte uppfyller sin Intrinsic Safety (IS) klassificering. En lista över berörda serienummer finns i bilaga A till detta brev.

Hittills har inga klagomål, incidenter eller returnerade TR-800 PAPR rapporterats, och 3M anser att risken för en negativ IS-händelse är låg. Men av försiktighetsskäl råder 3M att användare med berörda produkter slutar använda dem i platser eller atmosfärer som kräver IS.

- För lokaliserade eller akuta tillfälliga exponeringar för koncentrationer över LEL (nedre explosionsgräns) kan berörda TR-800 PAPR öka risken för antändning av dessa atmosfärer om stiftkonstruktionen överhettas.
- Om berörda TR-800 fläktenheter endast används i icke-IS platser eller applikationer kan de fortsätta att användas som vanligt.

De berörda TR-802E fläktenheterna kan innehålla elektriska batterikontaktstift som inte uppfyller de avsedda klassificeringskraven för IS i farliga platser, som anges på produktetiketten.

För berörda produkter kan monteringen av de elektriska batterikontaktstiften inte motsvara designen som användes under IS-certifieringsprocessen. I sådana fall, om stiftet inte upprätthåller kontakt med stifthuset när det trycks ned och enheten är igång, kan strömmen från batteriet orsaka att fjädern inuti stiftkonstruktionen värms upp. Om detta inträffar kan temperaturen på komponenterna i den dammskyddade stiftkonstruktionen potentiellt överstiga den angivna temperaturklassificeringen T4/135°C. Denna temperaturökning kan nå självantändningstemperaturen för vissa gaser och ångor som kan ha diffunderat in i batterikontaktkonstruktionen och vara närvarande i en koncentration inom deras brännbara eller explosiva gränser.

Obs: Användare får aldrig använda eller lagra TR-800 fläktenheten i miljöer som är okända eller omedelbar fara för liv eller hälsa (IDLH). LEL-koncentrationer är vanligtvis högre än IDLH-koncentrationen.

Åtgärd Krävs - Slutanvändare

Vänligen följ stegen nedan för att avgöra om du har en berörd produkt:

Steg 1: Lokalisera den självhäftande etiketten på undersidan av TR-802E fläktenheten med produktens serienummer (inringat i rött nedan).



Steg 2: Avgör om produktens serienummer är en av de berörda produkterna. Se bilaga A nedan.

Steg 3: För att samordna retur av era(a) berörda produkt(er) för byte, besök följande webbplats för att se detaljerna och fylla i det elektroniska formuläret på 3msverige.se/VersafloTR800-Replace

Åtgärd Krävs - Distributörer

Vid mottagandet av denna information, vänligen vidarebefordra den omedelbart till alla era kunder som har köpt berörda produkter från er.

Om ni har några av de berörda enheterna som beskrivs ovan i lager, vänligen följ listan över åtgärder för slutanvändare ovan.

En kopia av denna anmälan finns på 3M:s webbplats: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/

Bilaga A

Potentiellt påverkade CE-godkända 3M™ Versaflo™ TR-800 fläktenheter och system

SAP-ID	Legacy-ID	Beskrivning
7100169180	70071730918	3M™ Versaflo™ Startpaket för Luftrenande Andningsskydd, Intrinsiskt Säker, TR-819E
7100169179	70071730900	3M™ Versaflo™ Enhet för Luftrenande Andningsskydd TR-802E, Intrinsiskt Säker
7100233732	UU011003124	3M™ Versaflo™ Luftrenande Andningsskydd Målningsspray Klar Paket TR-800E PSK
7100233763	UU011003132	3M™ Versaflo™ Luftrenande Andningsskydd Enkel Rengöring Klar Paket TR-800E ECK
7100233766	UU011002860	3M™ Versaflo™ Luftrenande Andningsskydd Tung Industri Klar Paket TR-800E HIK
7100317689	UU012802094	3M™ Versaflo™ Industriell Hjälm med Huva Luftrenande Andningsskydd Paket TR-800-IHK
7100150821	70071730025	3M™ Versaflo™ Enhet för Luftrenande Andningsskydd TR-802N/94242(AAD)
7100150926	70071697174	3M™ Versaflo™ Luftrenande Andningsskydd Enkel Rengöringspaket
7100150927	70071697182	3M™ Versaflo™ Luftrenande Andningsskydd Tung Industripaket

Serienummer som är berörda för CE-godkända TR-802E fläktenheter

(Vänligen granska tabellen nedan noggrant. Det finns både intervall av serienummer TR802E6XXXXX-TR802E6XXXXX, samt individuella serienummer TR802E6XXXXX listade i tabellen)

Serienummer mindre än TR802E048162 påverkas inte av denna anmälan.

TR802E048162-TR802E048182; TR802E048184-TR802E048195; TR802E048199-TR802E048204; TR802E048207-TR802E048253; TR802E048255-TR802E048449; TR802E048457; TR802E048459; TR802E048468; TR802E048470; TR802E048481; TR802E048487; TR802E048492; TR802E048505; TR802E048509-TR802E048526; TR802E048528-TR802E048548; TR802E048550-TR802E048551; TR802E048553-TR802E048561; TR802E048563-TR802E048564; TR802E048566; TR802E048568-TR802E048602; TR802E048604-TR802E048736; TR802E048738-TR802E049966;

TR802E049968-TR802E049986; TR802E050038; TR802E050042; TR802E050194-TR802E050195; TR802E050199;
TR802E050202; TR802E050205-TR802E050207; TR802E050211; TR802E050214-TR802E050221; TR802E050223-
TR802E050229; TR802E050237; TR802E050239; TR802E050242-TR802E050301; TR802E056335; TR802E056348;
TR802E056366; TR802E056373-TR802E056375; TR802E056377; TR802E056383; TR802E056398; TR802E056406;
TR802E056408; TR802E056411-TR802E056412; TR802E056417; TR802E056421; TR802E056424; TR802E056432;

Serienummer större än TR802E056432 påverkas inte av denna anmälan.

3M förblir engagerade i att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna situation kan orsaka er. Vi uppskattar ditt fortsatta stöd för produkter och tjänster från 3M personlig skyddsutrustning.



3M Svenska AB

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
+46 8 92 21 00