

	<p style="text-align: center;">作 業 標 準</p> <p style="text-align: center;">3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ ラインHGソフト の貼り付け作業</p>	<p style="text-align: center;">スリーエム ジャパン株式会社</p>
--	---	---

[適 用]

本作業標準は、3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフトを貼り付ける作業について適用します。  
本作業標準は当社の推奨する作業方法を記したものであり保証する内容ではありません。

[準備する材料、道具]

- ・ 3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフト
- ・ プライマー
  - 亜鉛メッキ鋼板、塗装鋼板などの場合=C-100 プライマー
  - コンクリート壁面などの場合            =P-48 プライマーまたは P-50 プライマーまたは C-100
- ・ 刷毛またはペイントローラー
- ・ プライマー塗付用容器
- ・ マスキングテープ(指定なし)
- ・ プラスチックスキージー
- ・ 圧着スキージー
- ・ カッターナイフ
- ・ 定規、メジャー
- ・ 表面清掃用ワイヤーブラシまたは刷毛、スクレーパーなど

[作業上の注意点]

- ・ プライマー処理作業は換気のよい所で行って下さい。
- ・ 貼り付け作業は気温 13℃以上で行って下さい。


[被着体面の事前処理]

- ① 被着体面表面に付着しているほこり、砂、ごみ、汚れ等をワイヤーブラシ、刷毛やスクレーパーを使用して除去し、平滑な表面にして下さい。(凹凸が大きい場合にはパテ処理等を行うことを薦めます。)
- ② 貼り付ける位置を作図し、プライマーがはみ出さないように境界にマスキングテープを貼り付けてください。被施工面に合せたプライマーを貼り付け位置に塗布し、糸引きがなくなるまで乾燥して下さい(3～5分)。



#### [貼り付け作業手順]

3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフトを平坦な場所に置き、剥離紙を全部剥がし、下記の写真のように両面テープ部分の約半分を隠すように剥離紙を再び貼り付けて下さい。  
製品幅 100mm 以上の場合には両面テープが複数本になりますので、上側か下側の剥離紙を全て剥がして下さい。

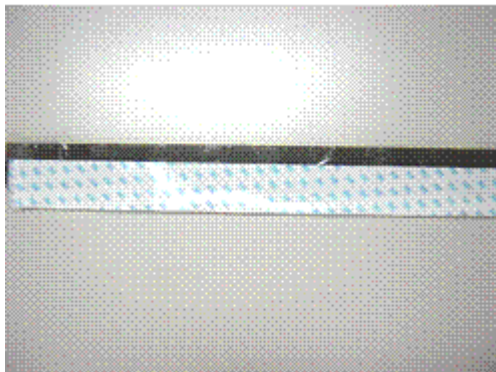

被着体へ3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフトを貼り付ける際に製品が伸びてしまいますと、性能の低下や製品脱落等の原因となります。

3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフトを設置箇所に仮置き後、位置がずれないように残っている部分の剥離紙を全て剥がして下さい。

写真のような3M™ 線形視線誘導標ウェーブ・ライト・ラインHGソフトの形状に追従しやすい柔軟性のある圧着スキージューを準備し、被着体へ接着している平坦な部分を圧着して下さい。

- ・マスキングテープを剥して作業完了。

以 上

#### 圧着スキージューの作り方:

先の丸い棒(すりこぎ)に柔らかいウエスを数枚巻きつけ、WAVE LINE HG SOFT の形状に沿うように圧着出来る形状が好ましい。

