



Underhållsguide

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-02

Regelbundet underhåll är viktigt för att svetsutrustningens livslängd ska optimeras och för att undvika kostnaden för att ersätta den. Byt genast ut alla skadade delar för att säkerställa fullgott skydd. Nedan listas reservdelar och tillbehör för just den här hjälmen. Vi har också sammanställt underhållstips som gör att utrustningen håller längre. **Läs och följ alltid bruksanvisningen.**

Före användning


- Hjälm och huvudband.** Undersök utrustningen för att upptäcka sprickor eller skadade eller defekta delar. Byt dem om så behövs.
- Svetsglas.** Se till att svetsglaset är utrustat med både yttre och inre skyddsglas och kontrollera att sensorerna är rena. Byt batteriet om batteriindikatorn blinkar eller om indikatorerna inte blinkar när du trycker på knapparna.
- Skyddsglas.** För bästa möjliga sikt bör de vara rena och repfria. Använd en fuktig trasa eller duk, exempelvis den rengöringsduk som medföljer hjälmen.
- Förstoring.** Om så behövs, prova ett av våra förstoringsglas som finns i styrkorna x1,5, x2,0 och x2,5. Glaset monteras på det inre svetsglaset och kan justeras i höjdled utifrån din aktuella positionering.

Efter användning

- Rengör hjälmen.** Torka av hjälmen med en fuktig trasa eller duk, både inuti och utanpå. **SKÖLJ INTE** av eller doppa hjälmen i vatten och rengör den inte med lösningsmedel.
- Svettband.** Ta av svettbandet om det behöver rengöras eller bytas på grund av slitage eller nedsmutsning.
- Svetsglas.** Rengör svetsglaset och skyddsglasen med en luddfri trasa eller duk. När skyddsglasen får djupa gropar eller repor, eller blir för smutsiga för att rengöra med en mjuk duk, är det dags att byta dem.
- Förvaring.** Förvara hjälmen på en torr och ren plats skyddad från direkt solljus, höga temperaturer och lösningsmedel. Använd gärna påsen som medföljer hjälmen.



Reservdelar och förbrukningsartiklar

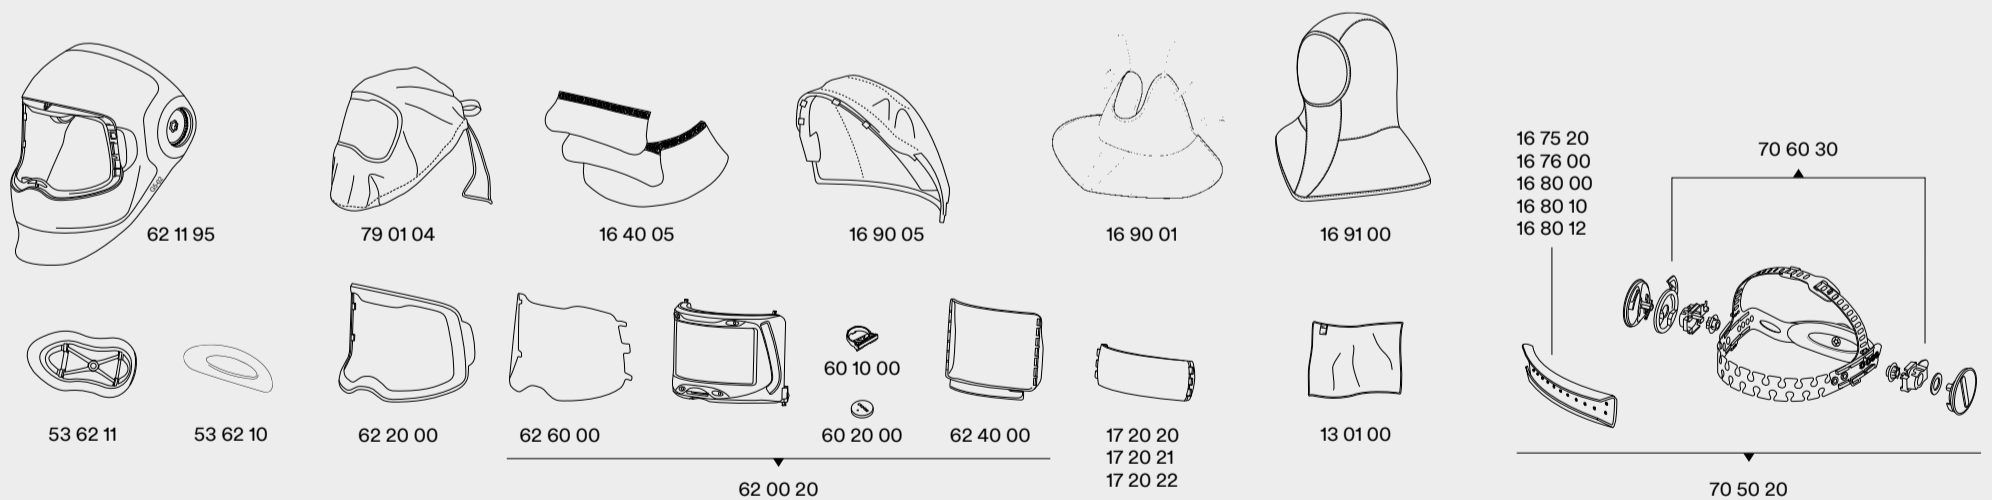

Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
13 01 00	3M Rengöringsduk.	16 91 00	Huva, svart/grå.	62 11 20	Svetshjälm G5-02 med svetsglas, huvudband, rengöringsduk och påse.
16 40 05	Öron- och nackskydd i läder (3 delar).	17 20 20	Förstoringsglas x1,5	62 11 95	Svetshjälm utan svetsglas, utan huvudband, utan frontpanel.
16 90 05	Huvudskydd i tyg.	17 20 21	Förstoringsglas x2,0	62 20 00	Frontpanel.
16 75 20	Svettband, frotté, lila, 2-pack.	17 20 22	Förstoringsglas x2,5	62 40 00	Inre skyddsglas, 2-pack.
16 76 00	Svettband, frotté, 20-pack.	53 62 10	Vadderad del för huvudband	62 60 00	Reptåligt yttre skyddsglas, 5-pack.
16 80 00	Svettband, läder.	53 62 11	Stort huvudstöd	70 50 20	Huvudband med monteringsdetaljer och svettband.
16 80 10	Svettband i bomullsfleece (längd 24 cm), 2-pack.	60 10 00	Batterihållare.	70 60 30	Monteringsdetaljer (pivotkit) för huvudband.
16 80 12	Svettband i bomullsfleece (längd 21 cm), 2-pack.	60 20 00	Litiumbatteri CR2450, 3 V.	79 01 04	Förvaringspåse för hjälm.
16 90 01	Halsskydd.	62 00 20	Välvt svetsglas G5-02, inkl. inre och yttre skyddsglas.		

