



# Masque de soudeur 9100 FX Speedglas<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Pour optimiser la durée utile réelle de votre matériel de soudage et éviter les coûts liés au remplacement, il est important d'effectuer un entretien régulier. Il faut remplacer toutes les pièces endommagées immédiatement afin d'assurer le niveau de protection envisagé.




## Avant l'utilisation

- Masque et serre-tête :** inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée. Remplacer ces pièces, au besoin.
- Bandeau antisudation :** vérifier qu'il est en bon état et propre.
- Plaques de protection :** pour contribuer à offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d'égratignures. Remplacer ces pièces, au besoin.
- Filtre pour masque de soudeur :** vérifier que l'indicateur de pile faible ne clignote pas et que les capteurs sont propres et ne sont pas couverts.
- Couvre-tête :** vérifier qu'il est en place et exempt de fissures et de déchirures.

## Après l'utilisation

- Nettoyage du masque :** essuyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. **Ne pas** rincer, immerger dans l'eau ou nettoyer à l'aide de solvants.
- Plaques de protection et plaque de visière :** nettoyer avec un chiffon doux et remplacer si des piqûres ou des égratignures sont présentes.
- Entreposage :** entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants.

## Accessoires et produits consommables

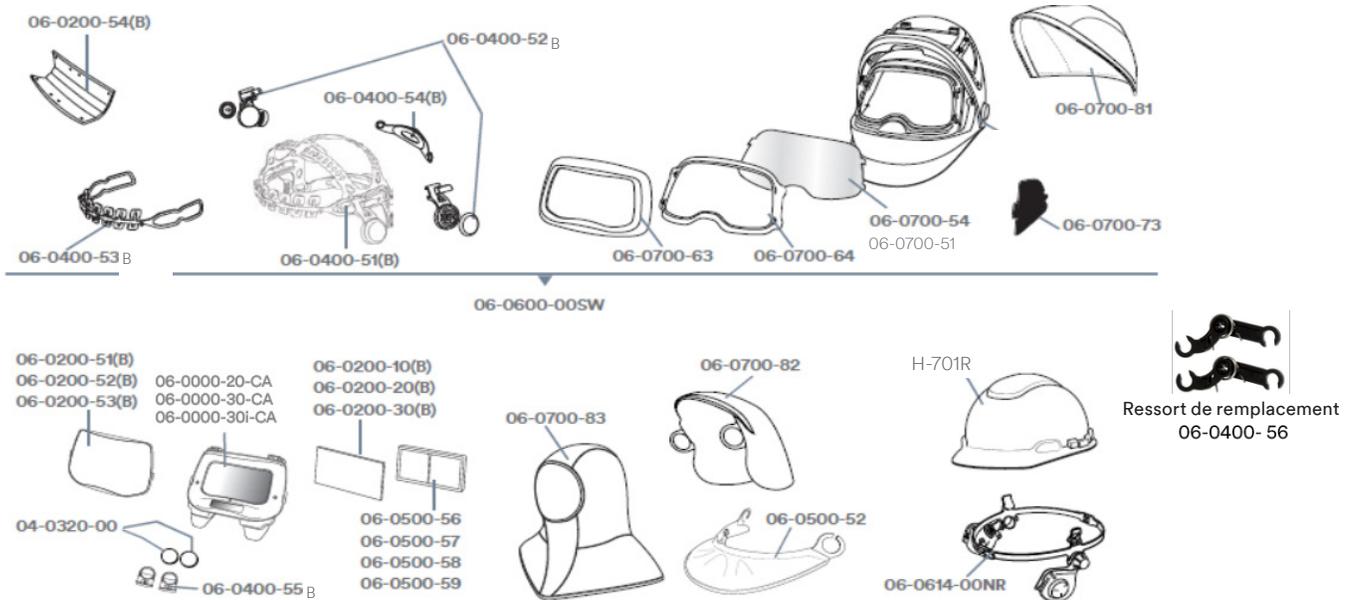

N° de produit	Description	N° de produit	Description
<b>H-701R</b>	Casque de protection H-701 3M <sup>MC</sup> , blanc	<b>06-0400-53</b>	Partie avant du serre-tête
<b>04-0320-00</b>	Piles, 2/caisse	<b>06-0400-54 (B)</b>	Partie arrière du serre-tête
<b>06-0000-20-CA</b>	Filtre pour masque de soudeur 9100X Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	<b>06-0400-55 B</b>	Porte-piles 9100, 2/caisse
<b>06-0000-30-CA</b>	Filtre pour masque de soudeur 9100XX Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	<b>06-0400-56</b>	Ressort de remplacement pour masques 9100FX et 9100FX Air
<b>06-0000-30i-CA</b>	Filtre pour masque de soudeur 9100XXi Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	<b>06-0500-52</b>	Protecteur allongé, oreilles et cou
<b>06-0614-00NR</b>	Adaptateur de casque de protection pour masques 9100 avec pièces de fixation, sans casque de protection	<b>06-0600-00SW</b>	Masque 9100FX Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec lentilles latérales, sans filtre pour masque de soudeur, avec serre-tête
<b>06-0200-20 (B)</b>	Plaque de protection intérieure 9100X, 5/caisse	<b>06-0700-73</b>	Plaques de protection pour lentilles latérales, 2/caisse
<b>06-0200-30 (B)</b>	Plaque de protection intérieure 9100XX, 5/caisse	<b>06-0700-54</b>	Visière transparente à grande visibilité pour le meulage, antibuée, 5/caisse
<b>06-0200-51 (B)</b>	Plaque de protection extérieure standard, 10/caisse	<b>06-0700-63</b>	Panneau avant, chrome
<b>06-0200-52 (B)</b>	Plaque de protection extérieure antiégratignures, 10/caisse	<b>06-0700-64</b>	Cadre de visière transparente à grande visibilité pour le meulage, noir
<b>06-0200-53 (B)</b>	Plaque de protection extérieure, haute température, 10/caisse	<b>06-0700-81</b>	Couvre-tête standard, le dessus de la tête, noir
<b>06-0200-54 (B)</b>	Bandeau antisudation confort, 3/caisse	<b>06-0700-82</b>	Couvre-tête allongé, la tête et le cou
<b>06-0500-56</b>	Plaque de grossissement de 1,5x	<b>06-0700-83</b>	Cagoule complète, noire/grise
<b>06-0500-57</b>	Plaque de grossissement de 2,0x		
<b>06-0500-58</b>	Plaque de grossissement de 2,5x		
<b>06-0500-59</b>	Plaque de grossissement de 3,0x		
<b>06-0400-51 (B)</b>	Serre-tête avec pièces assemblées		
<b>06-0400-52</b>	Serre-tête avec mécanisme à pivot, gauche et droit		

\* (B) = version en vrac offerte  
B = offert en vrac seulement



**Mise en garde :** Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur et les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au Canada au 1 800 267-4414.