



# Masque de soudeur 9002NC

## Speedglas<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Pour optimiser la durée utile réelle de votre matériel de soudage et éviter les coûts liés au remplacement, il est important d'effectuer un entretien régulier. Il faut remplacer toutes les pièces endommagées immédiatement afin d'assurer le niveau de protection envisagé.


### Avant l'utilisation

- ① **Masque et serre-tête** : inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée.  
Remplacer ces pièces, au besoin.
- ② **Bandeau antisudation** : s'assurer qu'il est en bon état et propre.
- ③ **Plaques de protection** : pour contribuer à offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d'égratignures.  
Remplacer ces pièces, au besoin.
- ④ **Filtre pour masque de soudeur** : s'assurer que l'indicateur de pile faible ne clignote pas et vérifier que les capteurs sont propres et ne sont pas couverts.
- ⑤ **Couvre-tête** : vérifier qu'il est en place et exempt de fissures et de déchirures.



### Après l'utilisation

- ① **Nettoyage du masque** : essuyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. **Ne pas** rincer, immerger dans l'eau ou nettoyer à l'aide de solvants.
- ② **Plaques de protection et plaque de visière** : nettoyer avec un chiffon doux et remplacer si des piqûres ou des égratignures sont présentes.
- ③ **Entreposage** : entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants.

### Accessoires et produits consommables

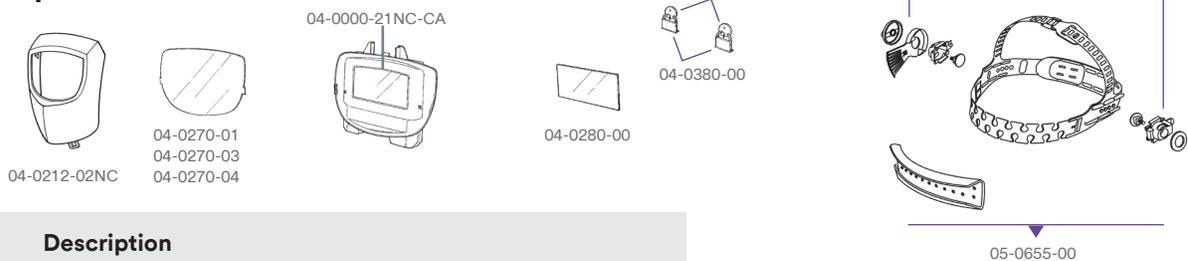

N° de pièce	Description
04-0100-20NC-CA	Masque de soudeur 9002NC Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (ne comprend ni le couvre-tête ni le protecteur allongé)
04-0112-00NC	Masque de soudeur 9000 Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> sans filtre à lentille photosensible
04-0000-21NC-CA	Filtre pour masque de soudeur Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
04-0212-02NC	Panneau avant Speedglas <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
04-027w0-01	Plaque de protection extérieure, 10/caisse
04-0270-03	Plaque de protection extérieure antiégratignures, 10/caisse
04-0270-04	Plaque de protection extérieure, haute température, 10/caisse
04-0280-00	Plaque de protection intérieure, 5/caisse
04-0320-00	Pile, 2/caisse
04-0380-00	Porte-piles bleu, 2/caisse
05-0655-00	Serre-tête confort et pièces de fixation
05-0660-00	Pièces de fixation pour serre-tête
06-0700-83	Cagoule complète, noire/grise
06-0500-56	Plaque de grossissement 15x
06-0500-57	Plaque de grossissement 20x
06-0500-58	Plaque de grossissement 25x
06-0500-59	Plaque de grossissement 30x
07-0014-00NR	Adaptateur de casque de protection
18-0099-68	Protecteur pour la gorge et les côtés en cuir

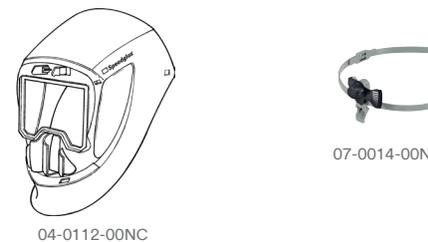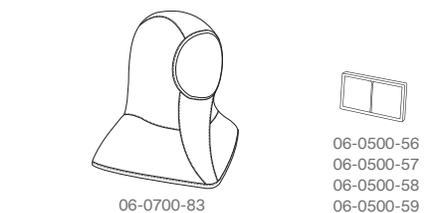

**Mise en garde** : Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur et les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au Canada au 1 800 267-4414.