

**Speedglas^{MC}**

Produits de sécurité pour soudeurs

Conseils d'entretien :

Masque de soudeur G5-02

Speedglas^{MC} 3M^{MC}

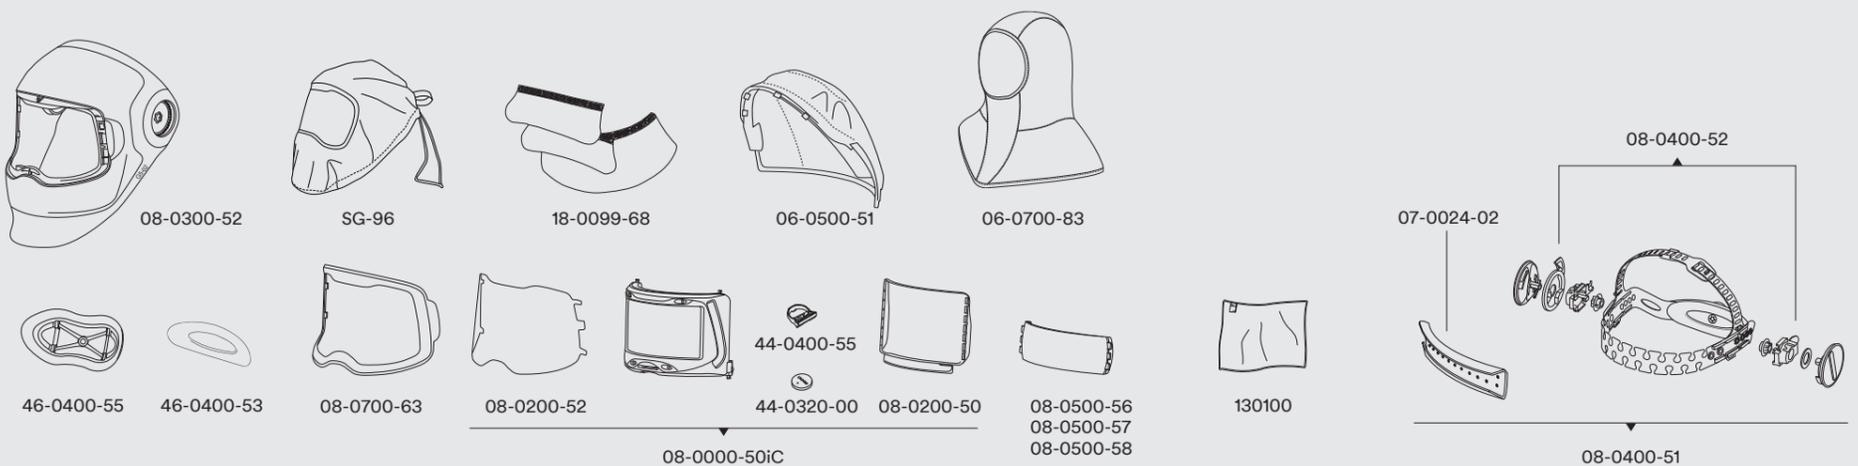
Pour optimiser la durée utile réelle de votre équipement de soudage et éviter le coût d'un remplacement complet, il est important d'effectuer un entretien régulier. Remplacer immédiatement toutes les pièces endommagées pour assurer des niveaux de protection adéquats, voir la liste ci-dessous des pièces de rechange et des accessoires pour ce masque en particulier. Voici quelques conseils d'entretien pour vous permettre de continuer; **toujours lire et suivre toutes les directives d'utilisation.**

Avant l'utilisation

- ① **Masque et serre-tête.** Inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée ou défectueuse. Remplacer ces pièces, au besoin.
- ② **Filtre pour le soudage.** S'assurer que le filtre pour le soudage est muni d'une plaque de protection extérieure et intérieure et vérifier que les capteurs sont propres. Remplacer la pile si l'indicateur de pile faible clignote ou si les DEL ne clignent pas quand on appuie sur les boutons.
- ③ **Plaques de protection.** Pour offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d'égratignures. Utiliser un tissu ou un chiffon humide, comme la lingette de nettoyage fournie avec le masque.
- ④ **Grossissement.** Si nécessaire, essayer l'une de nos lentilles grossissantes, disponibles dans les intensités 1,5X, 2,0X, 2,5X. La lentille doit être fixée à la plaque de protection intérieure et peut être ajustée vers le haut/bas en fonction de votre position de travail.

Après l'utilisation

- ① **Nettoyage du masque.** Essuyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. NE PAS rincer, immerger dans l'eau ou nettoyer à l'aide de solvants.
- ② **Bandeau antisudation.** Le retirer pour un nettoyage supplémentaire si nécessaire et le remplacer chaque fois qu'il est usé ou non hygiénique.
- ③ **Filtre pour le soudage.** Nettoyer le filtre pour le soudage et les plaques de protection avec un essuie-tout ou un chiffon sans charpie. Quand les plaques de protection deviennent profondément piquées, égratignées ou trop sales pour être nettoyées avec un chiffon doux, il est temps de les remplacer.
- ④ **Entreposage.** Entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants. Utiliser idéalement le sac fourni avec le masque.

**Pièces de rechange et produits consommables**

N° de pièce	Description	N° de pièce	Description	N° de pièce	Description
130100	Lingette de nettoyage pour masque de soudeur 3M ^{MC}	08-0200-50	Plaque de protection intérieure, 2/emballage	18-0099-68	Protection du cou et des oreilles en cuir (3 pièces)
08-0400-51	Serre-tête avec pièces de fixation et bandeau antisudation	08-0200-52	Plaque de protection extérieure résistante aux égratignures, 5/emballage	44-0320-00	Pile au lithium CR2450 de 3V
06-0500-51	Couvre-tête en tissu	08-0300-52	Masque sans filtre pour le soudage, sans serre-tête et sans couvercle avant	44-0400-55	Porte-piles
06-0700-83	Cagoule noire/grise	08-0400-52	Pièces de fixation (pivots) pour serre-tête	46-0400-53	Coussin de serre-tête standard
07-0024-02	Bandeau antisudation en molleton, 2/caisse	08-0500-56	Lentilles de grossissement 1,5x	46-0400-55	Grand appui-tête confortable
08-0700-63	Couvercle avant	08-0500-57	Lentilles de grossissement 2,0x	SG-96	Sac de rangement pour masque
08-0000-50iC	Filtre pour le soudage courbé G5-02 avec plaques de protection intérieure et extérieure	06-0500-58	Lentille de grossissement 2,5x		

facebook.com/3MCanada youtube.com/3MCanada
 Instagram.com/3MCanada 3M.ca/Soudage

Veillez noter que les niveaux plus élevés que la normale de polluants, de chaleur et d'étincelles nécessiteront un remplacement plus fréquent des composants. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant de 3M de votre région.